

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

Рассмотрено
цикловой комиссией
Протокол заседания №1
от «31» августа 2020 г.
Председатель цикловой комиссии
_____ / Чобану Л.А./

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению лабораторных работ
учебной дисциплины
ОП.06 Электротехнические измерения

по специальности
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления

квалификация
техник

Разработчик:
преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»
Барышевская Е.Н.

Белгород 2020 г.

Содержание

	Стр.
1. Пояснительная записка	3
1.1. Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Место лабораторных работ в курсе дисциплины	3
1.2. Организация и порядок проведения лабораторных работ	3
1.3. Общие указания по выполнению лабораторных работ	3
1.4. Критерии оценки результатов выполнения лабораторных работ	4
2. Тематическое планирование лабораторных работ	6
3. Содержание лабораторных работ	8
Лабораторная работа №1 Вводное лабораторное занятие	8
Лабораторная работа №2 Расширение пределов измерения по току и напряжению.	10
Лабораторная работа №3 Влияние формы сигнала на показания вольтметров различных систем	14
Лабораторная работа №4 Изучение работы вольтметров.	16
Лабораторная работа №5 Исследование указателей уровня.	20
Лабораторная работа №6 Измерение мощности	23
Лабораторная работа №7 Измерение сопротивлений омметром и мостом постоянного тока.	26
Лабораторная работа №8 Измерение сопротивления заземления	28
Лабораторная работа №9 Мостовые измерительные схемы	30
Лабораторная работа №10 Измерение индуктивности и емкости мостом переменного тока.	33
Лабораторная работа №11 Измерение параметров измерителем добротности	35
Лабораторная работа №12 Изучение генератора низкой частоты	37
Лабораторная работа №13 Измерительный генератор высокой частоты	39
Лабораторная работа №14 Получение изображения на экране осциллографа	42
Лабораторная работа №15 Изучение работы осциллографа.	44
Лабораторная работа №16 Измерение параметров сигналов осциллографом.	47
Лабораторная работа №17 Изучение работы цифрового частотометра.	49
Лабораторная работа №18 Измерение фазового сдвига	51
Лабораторная работа №19 Мостовые методы измерения расстояния до места повреждения	54
Лабораторная работа №20 Измерение параметров цепей связи на постоянном токе.	55
Лабораторная работа №21 Измерение расстояния до места повреждения линии связи.	56
Лабораторная работа №22 Импульсный метод определения расстояния до места повреждения линии связи.	57
4. Информационное обеспечение обучения	58
Приложение 1	59

1. Пояснительная записка

1.1. Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Место лабораторных работ в курсе дисциплины

Дисциплина ОП 06. Электротехнические измерения является частью рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления.

Дисциплина изучается в III семестрах. В целом рабочей программой предусмотрено 44 часов на выполнение лабораторных работ, что составляет 46% от обязательной аудиторной нагрузки, которая составляет 96 часа, при этом максимальная нагрузка составляет 144 часа, из них 40 часа приходится на самостоятельную работу обучающихся.

Цель настоящих методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении лабораторных работ по дисциплине ОП 06. Электротехнические измерения, качественное выполнение которых поможет обучающимся освоить обязательный минимум содержания дисциплины и подготовиться к промежуточной аттестации в форме экзамена.

1.2. Организация и порядок проведения лабораторных работ

Лабораторные работы проводятся после изучения теоретического материала. Введение лабораторных работ в учебный процесс служит связующим звеном между теорией и практикой. Они необходимы для закрепления теоретических знаний, а также для получения практических навыков и умений. При проведении лабораторных работ задания, выполняются студентом самостоятельно, с применением знаний и умений, усвоенных на предыдущих занятиях, а также с использованием необходимых пояснений, полученных от преподавателя. Обучающиеся должны иметь методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, конспекты лекций, измерительные и чертежные инструменты, средство для вычислений.

1.3. Общие указания по выполнению лабораторных работ

Курс лабораторных работ по дисциплине ОП 06. Электротехнические измерения предусматривает проведение 6 работ, посвященных изучению:

- вводное лабораторное занятие;
- расширение пределов измерения по току и напряжению;
- влияние формы сигнала на показания вольтметров различных систем;
- изучение работы вольтметров;
- исследование указателей уровня;
- измерение мощности;
- измерение сопротивлений омметром и мостом постоянного тока;
- измерение сопротивления заземления;
- мостовые измерительные схемы;
- измерение индуктивности и емкости мостом переменного тока;
- измерение параметров измерителем добротности;
- изучение генератора низкой частоты;
- измерительный генератор высокой частоты;
- получение изображения на экране осциллографа;
- изучение работы осциллографа;
- измерение параметров сигналов осциллографом;
- изучение работы цифрового частотомера;
- измерение фазового сдвига;
- мостовые методы измерения расстояния до места повреждения;

- измерение параметров цепей связи на постоянном токе;
 - измерение расстояния до места повреждения линии связи;
 - импульсный метод определения расстояния до места повреждения линии связи;
- При подготовке к проведению лабораторной работы необходимо:
- ознакомиться с лабораторным оборудованием;
 - ознакомиться с порядком выполнения работы, установить диапазон изменения всех измеряемых величин, а также значение уставок (по заданию).

После выполнения лабораторной работы обучающийся к следующему занятию оформляет отчет, который должен содержать:

- название лабораторной работы, ее цель;
- краткие, общие сведения об изучаемом лабораторном оборудовании;
- необходимый графический материал, указанный преподавателем при выполнении лабораторной работы (принципиальная схема лабораторной установки, графики);
- данные, полученные непосредственно из проводимых опытов;
- результаты обработки данных опытов с необходимыми пояснениями;
- графический материал, отображающий полученные в ходе опытов значения измеряемых величин;
- оценку результатов испытаний.

При работе в лаборатории необходимо руководствоваться инструкциями по технике безопасности, учитывающими все специфические особенности лаборатории, такие как наличие высокого напряжения, легкодоступных для прикосновения токоведущих частей электрооборудования.

В лаборатории нельзя находиться в отсутствие преподавателя или лица, ответственного за технику безопасности.

При нахождении в лаборатории следует находиться в рабочей зоне, указанной преподавателем. С самого начала необходимо убедиться в том, что испытательный стенд находится в полностью обесточенном (отключенном) состоянии.

Перед выполнением лабораторной работы необходимо получить вводные инструкции преподавателя и внимательно ознакомиться с описанием лабораторного стенда и оборудованием.

Внимание! Включать лабораторные установки и выполнять какие-либо действия с приборами допускается ТОЛЬКО с разрешения преподавателя!

При обнаружении признаков неисправности, таких как: появление искрения, дыма, специфического запаха, аномальных показаний измерительных приборов, следует немедленно отключить все источники электроэнергии и сообщить о случившемся преподавателю.

При возникновении реальной опасности травматизма для одного или нескольких присутствующих, участники испытания должны произвести срочное отключение лаборатории от всех источников электроэнергии выключением вводного автомата. Лаборатории должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. На первом занятии изучаются правила техники безопасности и проводится вводный инструктаж с последующей проверкой его усвоения, о чем свидетельствует запись в журнале по технике безопасности кабинета/лаборатории, подписываемый преподавателем, проводившим инструктаж, и всеми обучающимися.

1.4. Критерии оценки результатов выполнения лабораторных работ

Критериями оценки результатов работы обучающихся являются:

- уровень усвоения обучающимся учебного материала;
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

– сформированность общеучебных и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (починенных), за результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

ПК 1.1. Принимать схемотехнические решения в процессе Эксплуатации специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных технологий, их устройств;

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение различных видов монтажа;

– обоснованность и четкость изложения материала;

– уровень оформления работы.

– анализ результатов.

Критерии оценивания лабораторной работы

Оценка	Критерии оценивания
5	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения, содержит результаты и выводы, все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики выполнены аккуратно. Обучающийся владеет теоретическим материалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, представляет полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.
4	Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения, содержит результаты и выводы, все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики выполнены аккуратно. Обучающийся владеет теоретическим материалом, допуская незначительные ошибки на дополнительные вопросы.
3	Работа выполнена в полном объеме, содержит результаты и выводы, все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики выполнены аккуратно. Обучающийся владеет теоретическим материалом на минимально допустимом уровне, допуская ошибки на дополнительные вопросы.
2	Работа выполнена не полностью. Студент практически не владеет теоретическим материалом, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы.

2. Тематическое планирование лабораторных работ

	Наименование тем	Вид и название работы студента	Количество часов на выполнение работы
Раздел 2	Преобразователи		6
2.2.	Датчики Преобразователи электрических величин в электрические	Лабораторная работа №1 Вводное лабораторное занятие	2
		Лабораторная работа №2 Расширение пределов измерения по току и напряжению	4
Раздел 3	Измерение токов, напряжений, мощности		8
3.3.	Цифровые измерительные вольтметры	Лабораторная работа №3 Влияние формы сигнала на показания вольтметров различных систем	2
		Лабораторная работа №4 Изучение работы вольтметров	2
3.4.	Измерители уровня	Лабораторная работа №5 Исследование указателей уровня	2
3.5.	Измерение мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока	Лабораторная работа №6 Измерение мощности	2
Раздел 4	Измерение сопротивлений, емкости, индуктивности, добротности		10
4.1.	Измерение сопротивлений омметрами и мостами постоянного тока	Лабораторная работа №7 Измерение сопротивлений омметром и мостом постоянного тока	2
		Лабораторная работа №8 Методы измерения сопротивления заземления	2
4.2.	Измерение емкости и индуктивности, добротности	Лабораторная работа №9 Мостовые измерительные схемы	2
		Лабораторная работа №10 Измерение индуктивности и емкости мостом переменного тока	2
4.3.	Измерение добротности куметром	Лабораторная работа №11 Измерение параметров измерителем добротности	2
Раздел 5	Генераторы измерительных сигналов		4
5.1.	Основные сведения. Генератор низкой частоты	Лабораторная работа №12 Изучение генератора низкой частоты	2
5.2.	Генератор высокой частоты	Лабораторная работа №13 Измерительный генератор высокой частоты	2

Раздел 6	Анализ формы и параметров сигнала		6
6.1.	Универсальный осциллограф	Лабораторная работа №14 Получение изображения на экране осциллографа	2
		Лабораторная работа №15 Изучение работы осциллографа	2
		Лабораторная работа №16 Измерение параметров сигналов осциллографом	2
Раздел 7	Измерение частоты, интервалов времени, фазы сигналов		4
7.1.	Измерение частоты	Лабораторная работа №17 Изучение работы цифрового частотомера	2
7.2.	Измерение фазы сигналов	Лабораторная работа №18 Измерение фазового сдвига	2
Раздел 8	Измерение параметров цепей с распределенными параметрами		6
8.1.	Измерение параметров цепей на постоянном токе	Лабораторная работа №19 Мостовые методы измерения расстояния до места повреждения	2
		Лабораторная работа №20 Измерение параметров цепей связи на постоянном токе	2
		Лабораторная работа №21 Измерение расстояния до места повреждения линии связи	1
		Лабораторная работа №22 Импульсный метод определения расстояния до места повреждения линии связи	1
		Итого:	44

3. Содержание лабораторных работ

Лабораторная работа №1

Тема: Вводное лабораторное занятие.

Цель работы: Изучить и сдать правила техники безопасности (ТБ) при выполнении лабораторных работ.

Правила техники безопасности:

1. По степени опасности поражение человека электрическим током помещение лаборатории является помещением повышенной опасности, т.к. имеется возможность одновременного прикосновения человека к металлическому корпусу измерительного прибора и заземлению. Невыполнение требований ТБ может повлечь за собой поражение электрическим током.

2. Перед началом Л.Р. необходимо:

- при выполнении работы личные вещи убрать с рабочего стола;
- проверить надежность крепления зажимов защитного заземления;
- проверить исправность штепсельных вилок, проводов питания, измерительных приборов и розеток на рабочем месте.

3. При выполнении Л.Р. необходимо:

- строго выполнять требования ТБ;
- не загромождать проходы;
- не перемещать измерительные приборы.

4. Подключение измерительной аппаратуры к питающей сети (220В) производить в следующем порядке:

- отключить тумблеры напряжения «Сеть»;
- проверить подключение заземления;
- включить в розетку вилку шнура питания измерительного прибора;
- включить питание.

5. Проверку наличия напряжения производить только вольтметром с помощью специальных проводов, имеющих щупы с диэлектрическими ручками.

6. При обнаружении любых признаков неисправности в электрических цепях и измерительных приборах немедленно обесточить место и сообщить руководителю.

7. После окончания Л.Р. необходимо отключить измерительную аппаратуру от питающей сети. Заземляющие провода не отключать.
8. При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока путем отключения той части электроустановки, которой касается пострадавший. При необходимости оказать доврачебную помощь.
9. В случае загорания проводов немедленно отключить напряжение и принять меры по ликвидации огня.

Контрольные вопросы:

1. Поясните ваши действия перед началом Л.Р.
2. В каком порядке производится подключение измерительной аппаратуры к питающей сети?
3. Поясните ваши действия при обнаружении признаков неисправности в электрических цепях или измерительных приборах.
4. Порядок отключения измерительной аппаратуры от питающей сети.
5. Поясните ваши действия при поражении электрическим током.

Лабораторная работа № 2

Тема: Расширение пределов измерения по току и напряжению.

Цель работы:

- Изучить устройство электроизмерительных приборов магнито-электрической системы и измерить их основные параметры.
- Изучить расчет R_d и R_w и проверить градуировку приборов с R_d и R_w .

Приборы: Макет, Р33, Ц4352.

Порядок проведения работы:

1. Измерение основных параметров прибора.


Изучить технические характеристики прибора по нанесенным на нем условным обозначениям и заполнить таблицу.

Обозначение прибора на схеме	Тип, марка	Предел измерения	Род тока	Система	Класс точности	Положение шкалы	Напряжение испытания изоляции

Дать расшифровку обозначений.

2. Измерение I_{max} и R_w амперметра.

2.1 Собрать схему, приведенную на рисунке:

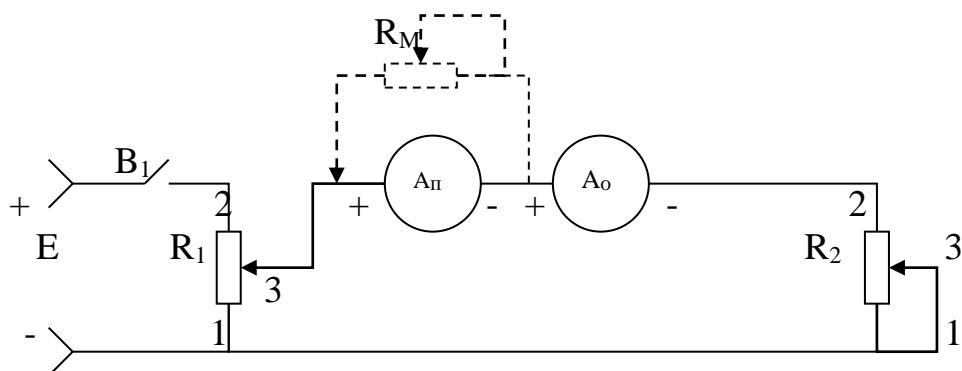

Магазин сопротивлений R_m подключается только при измерении внутреннего сопротивления прибора. В целях защиты приборов от случайных перегрузок необходимо движок потенциометра R_1 установить в положение 1 (напряжение, подаваемое в измерительную схему равно 0), а движок потенциометра R_2 установить в положение 1 (ток в измерительной схеме будет минимальным).

2.2 После проверки схемы замкнуть выключатель В1, включив источник питания Е. Изменяя положение движков R_1 и R_2 установить стрелку поверяемого прибора на последнюю отметку шкалы и измерить его ток полного отклонения I_{max} по образцовому прибору.

2.3 Подключить магазин сопротивлений R_m параллельно поверяемому прибору. Изменяя сопротивление магазина R_m , а затем резисторов R_1 и R_2 добиться такого положения, при котором ток поверяемого прибора уменьшается ровно в два раза, а показания образцового прибора остаются без изменений. В этом случае внутреннее сопротивление амперметра R_{vn} равно сопротивлению магазина R_m . Результат записать.

3. Расширение пределов измерения по току.

3.1 Собрать схему, приведенную на рисунке п.2.1. Для защиты приборов от случайных перегрузок необходимо движки потенциометров R_1 и R_2 установить в положение 1.

3.2 После проверки схемы замкнуть выключатель В1, включить источник питания Е. Изменяя положение движков R_1 и R_2 устанавливать по поверяемому прибору I_p и одновременно изменять действующее значение I_d по образцовому прибору.

Результаты измерений занести в таблицу.

Без шунта	Nn/n	Измерено / мА		Вычислено / мА	
		I_p	I_d	Δ	$-\Delta$
	1.				
	2.				
	3.				
С шунтом	R_{vn} .				
	1.				
	2.				
	3.				
R_{sh}		Класс точности			

3.3 Согласно заданию Р=10. Рассчитать сопротивление шунта R_{sh} для расширения предела измерения. R_{vn} амперметра взять из задания 1, рассчитать цену деления шкалы прибора с шунтом и без него. Нарисовать и отградуировать шкалу поверяемого прибора с указанием оцифрованных делений для нового предела измерения.

3.4 Собрать схему измерения с шунтом. (см. схему пункта 2.1.)

3.5 Движки потенциометров R_1 и R_2 установить в положение 1.


3.6 После проверки схемы необходимо включить источник питания и провести проверку градуировки прибора с шунтом по методике указанной в пункте 3.2.

3.7 По результатам измерений определить абсолютную погрешность Δ , поправку $-\Delta$ с шунтом и без шунта.

4. Расширение пределов измерения по напряжению.

4.1 Согласно заданию $m=10$. Рассчитать добавочное сопротивление R_{Vn} для расширения пределов измерения. R_{Vn} вольтметра взять из задания 1. Рассчитать цену деления шкалы прибора с добавочным сопротивлением и без него. Нарисовать шкалу измерительного прибора с указанием оцифрованных точек и отградуировать ее для новых пределов измерения.

4.2 Собрать схему измерения.

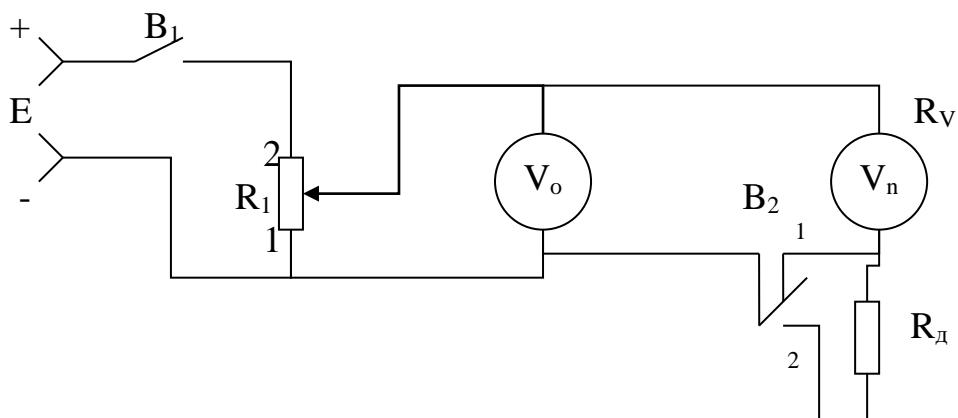

В целях защиты приборов от перегрузок движок потенциометра установить в положение 1.

4.3 После проверки схемы включить источник питания. Переключатель B_2 установить в положение 1.

Изменяя положения движка потенциометра R_1 устанавливать по поверяемому прибору U_p и одновременно измерять действительное значение U_d по образцовому прибору.

Результаты измерений занести в таблицу.

Без добавочного сопротивления.	Nн/n	Измерено		Вычислено	
		I_p	I_d	Δ	$-\Delta$
		1.			
С добавочным сопротивлением.	R_{Vn} .		Класс точности		
	1.				
	2.				
	3.				
$R_{ш}$			Класс точности		

4.4 Переключатель В2 установить в положение 2. Произвести проверку градуировки прибора с добавочным сопротивлением по методике указанной в пункте 4.3.

4.5 По результатам измерений определить абсолютную погрешность Δ , поправку $-\Delta$ с шунтом и без него.

5. Сделать вывод по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Определение класса точности, цены деления, чувствительности, сопротивления прибора.
2. Выбор электроизмерительного прибора.
3. Условные обозначения на циферблате прибора.
4. Защита электроизмерительных приборов от кратковременных перегрузок.
5. Шунты. Назначение, включение и расчет.
6. Добавочные резисторы. Назначение, включение и расчет.

Лабораторная работа №3

Тема: Влияние формы сигнала на показания вольтметров различных систем.

Цель работы: Получить практические навыки по определению влияния формы сигнала на показания вольтметров различных систем.

Задача 1.

Синусоидальное напряжение $U=14\sin\omega t$ подается на вольтметры средневыпрямленного значения с одно- и двухполупериодным выпрямителем, амплитудный и среднеквадратический. Все вольтметры должны показывать среднеквадратическое значение синусоидального напряжения.

$$A=U=U_m/\sqrt{2}=U_m/1,41=10B,$$

где A- показания прибора.

Как происходит получение этого значения?


Задача 2. Определить показания трех вольтметров:

- Магнитоэлектрической системы;
- Вольтметра с двухполупериодным линейным детектором (т. В3-38), вход закрытый;
- Квадратичного вольтметра (т. В3-42), вход открытый.


При подаче им на вход напряжений:

1. $U(t)=20+10\sin\omega t$

2.

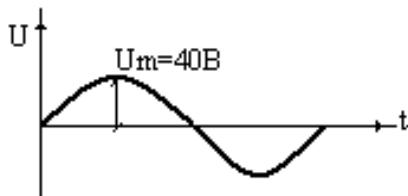


3.

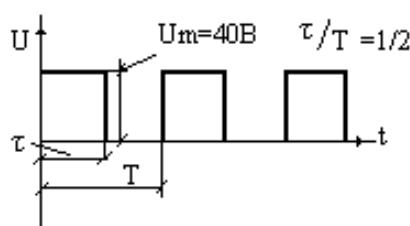


4. См. рис. 3 $U_m=60V$

5.

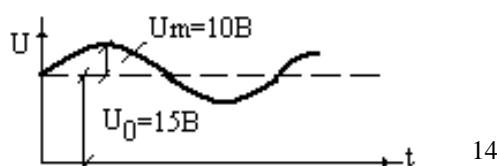


6. $U(t)=20=8\sin\omega t$

7.

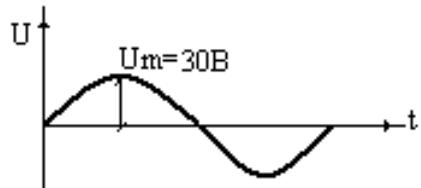

8.

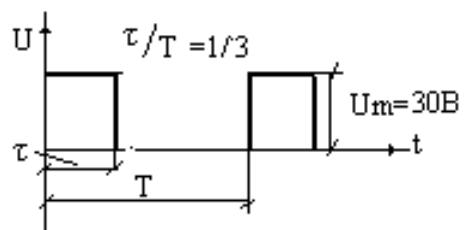

9. См. рис. 8 $U_m=60\text{В}$

10.

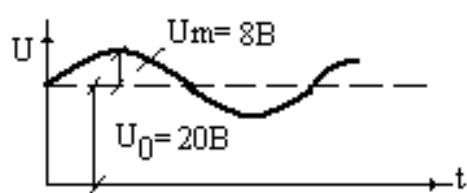


Таблица 1.

№вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ граф.	1,3	2,4	4,5	3,6	4,1	5,7	6,8	7,3	8,10	9,1	10,3	1,8	2,9	3,7	4,10
№вар.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
№ граф.	5,8	6,9	7,10	8,2	9,3	10,8	1,10	2,8	3,6	5,6	6,8	7,3	8,5	9,1	10,6

Сделать вывод по работе. Оформить отчет.

Лабораторная работа № 4.

Тема: Изучение работы вольтметров.

Цель работы:

1. Ознакомиться с основными техническими характеристиками, устройством, функциональной электрической схемой электронного вольтметра.
2. Получить практические навыки работы с электронным вольтметром.

Приборы:

В7-16, В4-26, ГЗ-118, Ц4352

Порядок выполнения работы:

1. Изучение электронного вольтметра.

Пользуясь техническим описанием изучить функциональную схему, назначение и расположение всех органов управления. Увязать органы управления с их обозначениями на функциональной схеме прибора.

2. Произвести взаимную проверку измерительного генератора и вольтметров.

- 2.1 Настроить генератор на сигнал с параметрами $U=1\text{ В}$, $f=1\text{ кГц}$.
- 2.2 Подключить к генератору вольтметры. Все внешние вольтметры должны показывать примерно одинаковые напряжения.

3. Проверка электронного вольтметра.

3.1 Произвести внешний осмотр поверяемого прибора. Задачей внешнего осмотра является обнаружение дефектов, которые могут привести к ошибкам при измерениях, быстрой порче прибора. К таким дефектам относятся:


а) наличие в корпусе прибора трещин или щелей, через которые внутрь корпуса может проникнуть пыль или влага;

б) стекло укреплено непрочно или имеет трещины;

в) шкала прибора покороблена, отклеилась или загрязнилась;

г) искривлена стрелка прибора. При внешнем осмотре проверяется также работа корректора, который должен смещать указатель прибора в обе стороны от отметки механического нуля на 5% длины шкалы и устанавливать его точно на ноль.

3.2 Собрать схему, приведённую на рисунке.

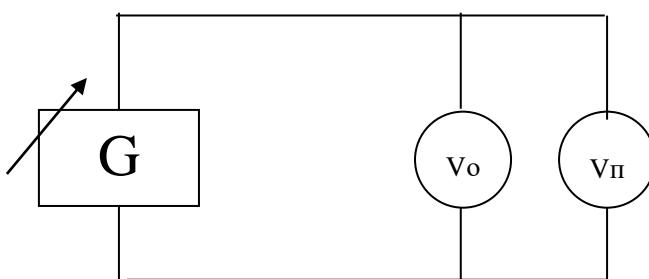

В качестве поверяемого вольтметра V_n использовать Ц4352. В качестве

образцового вольтметра V_0 использовать В7-16. Для поверяемого V_n проверить поддиапазон 0-6. $B, f=1 \text{ кГц}$.

Погрешности образцового и поверяемого приборов должны относиться как 1:4 или 1:5. Плавно увеличивая значение измеряемой величины, устанавливают указатель поверяемого прибора поочерёдно на каждую числовую отметку шкалы U_n и записывают соответствующие им показания образцового прибора I_d ; указатель должен каждый раз подходить к отметке шкалы с одной стороны; дойдя до максимальной отметки шкалы необходимо дать небольшую перегрузку, чтобы указатель дошёл до упора, а затем, плавно уменьшая значение измеряемой величины вновь устанавливают также с одной стороны указатель поверяемого на каждую числовую отметку и записывают соответствующие показания образцового прибора U_d . Результаты измерений занести в таблицу:

Показания поверяемого U_n, B	Показания образцового прибора		Абсолютные погрешности		Приведённая погрешность $\delta_{\text{пр}}/\%$	Вариация показаний $\delta_{\text{вар}}/\%$
	При увеличении напряж. $U_{\text{дв}}/B$	При уменьшении напряж. $U_{\text{дн}}/B$	При увеличении напряж. Δ/B	При уменьшении напряж. Δ/B		
2						
3						
4						
5						
6						

Вычислить погрешности, поправки и вариации показаний

$$\Delta = U_n - U_d$$

$$\gamma_{\text{пр}} = \delta_{\text{пр}} = \Delta / U_k \cdot 100\% \quad (\text{поправка})$$

$$\gamma_{\text{вар}} = \delta_{\text{вар}} = (U_{\text{дв}} - U_{\text{дн}}) / U_k \cdot 100\%$$

Δ - абсолютная погрешность

U_n - показания поверяемого прибор

U_d -показания образцового прибора.

$\gamma_{\text{вар}} = \delta_{\text{пр}}$ -приведенная погрешность


U_k -конечное значение шкалы (нормирующее значение)

$\gamma_{\text{вар}} = \delta_{\text{вар}}$ -вариация показаний в процентах

3.3 Сделать заключение о метрологической исправности поверяемого вольтметра, сравнить максимальную приведённую погрешность $\delta_{\text{пр max}}$ и класс точности К, указанный в технических данных поверяемого вольтметра. Если $\delta_{\text{пр max}} \leq K$, прибор исправен.

4. Измерение входного сопротивления вольтметра.

4.1 Собрать схему приведённую на рисунке.

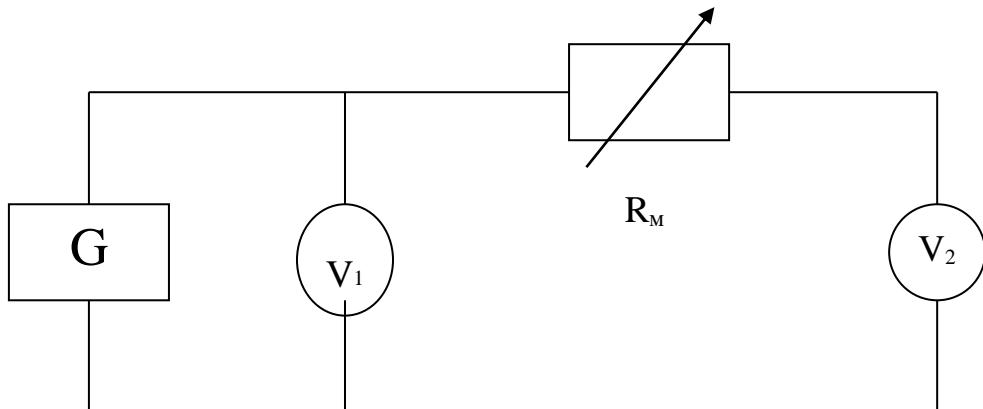

4.2 Настроить измерительный генератор на $f=1\text{ кГц}$

4.3 При включенном сопротивлении магазина $R_M=0$, изменяя напряжение на выходе генератора, установить стрелку измеряемого вольтметра U_2 на наибольшую числовую отметку шкалы.

4.4 Ввести такое сопротивление R_M , при котором заметно изменится напряжение на измеряемом вольтметре.

4.5 Рассчитать входное сопротивление вольтметра по формуле:

$$R_{V2} = U_2 R_M / (U_1 - U_2);$$

где R_{V2} - входное сопротивление измеряемого V_2 , В.

U_2 - показания V_2 при включённом R_M , В

U_1 - показания V_1 , В

R_M - значение сопротивления магазина, Ом.

Сравнить измеренные значения R_{V2} с паспортными и сделать заключение.

4.6 Исследовать зависимость входного сопротивления вольтметра от частоты измеряемого напряжения. Построить кривую $R_{\text{вх}} v=f(F)$

5. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы.

1. Назначения добавочного резистора. Его расчет и схема соединения с вольтметром.
2. Преимущество и недостатки вольтметров магнитоэлектрической системы.
3. Что означает амплитудное, пиковое, действующее, среднее, средне

- выпрямленное значения напряжения? Как они связаны между собой?
4. Какие схемы включены диодов, используют в выпрямительных вольтметрах?
 5. Принцип действия электронных вольтметрах переменного напряжения.
 6. На какие виды в соответствии с ГОСТ подразделяются приборы подгрупп В.
 7. Какие различают погрешности средств измерений? Что такое класс точности прибора?
 8. Основные технические данные изучаемого вольтметра.
 9. Как проверить исправность вольтметра?
 10. С какой целью и как производится поверка измерительных приборов?
 11. Для чего и какому узлу функциональной схемы принадлежат органы управления, электронного и выпрямительного вольтметра?
 12. С точностью до какого знака можно измерить напряжение аналоговым и цифровым вольтметром?
 13. Как измерить входное сопротивление вольтметра?
 14. Почему значение входного сопротивления вольтметра влияет на точность измерения напряжения?
 15. Как производится выбор поддиапазона многопредельного вольтметра и отсчет показания?

Лабораторная работа № 5.

Тема: Изучение работы избирательного измерителя уровней.

Цель работы:

Изучить принцип работы, получить практические навыки работы с избирательным измерителем уровней, ознакомиться с основными техническими характеристиками, устройством и функциональной схемой избирательного измерителя уровней.

Приборы:

ИГ-300, ИУУ-300, ВЗ-38, В7-16, В7-26 и др.
Г4-18, ГЗ-120, ГЗ-118, ГЗ-110 или др.
С1-112 С1-75 или др.

Порядок выполнения работы:

1. Краткие теоретические сведения:

В технике проводной связи различают абсолютные, относительные, измерительные уровни. С учетом нулевых значений мощности $P_0=1\text{мВт}$ и стандартных нагрузок 600 Ом, 135 Ом, 75 Ом абсолютные уровни можно определить по формулам:

$$p_I = \ln(I_{изм}/I_0), \text{Нп}$$

$$p_I = 20 \lg(I_{изм}/I_0), \text{дБ}$$

$$p_U = \ln(U_{изм}/U_0), \text{Нп}$$

$$p_U = 20 \lg(U_{изм}/U_0), \text{дБ}$$

$$p_P = \ln(P_{изм}/P_0), \text{Нп}$$

$$p_P = 10 \lg(P_{изм}/P_0), \text{дБ}$$

$$U_0 = 0,775 \text{ В для } R_H = 600 \text{ Ом}$$

$$U_0 = 0,367 \text{ В для } R_H = 135 \text{ Ом}$$

$$1 \text{дБ} = 0,115 \text{ Нп}$$

$$1 \text{Нп} = 8,68 \text{ дБ}$$

Относительный уровень передачи по напряжению от точки 1 к точке 2 определяется по формулам:

$$p_{U1,2} = \ln(U_2/U_1), \text{Нп} \quad p_{U1,2} = 20 \ln(U_2/U_1), \text{дБ}$$

Через абсолютные уровни относительный уровень можно выразить по формуле:

$$p_{U1,2} = \ln(U_2/U_1) = \ln((U_2/U_0)/(U_1/U_0))$$

Измерительный уровень определяется как абсолютный уровень напряжения в измеряемой точке системы, если к ее входу подведено напряжение с уровнем 0 Нп (0 дБ)

2. Изучение конструкции избирательного измерителя уровней.


2.1 Пользуясь техническим описанием изучить основные технические характеристики, структурную схему, органы управления указателя уровнями.

2.2 К генератору ИГ-300 подключить измеритель уровней ИУУ-300 и, пользуясь

техническими описаниями на приборы, произвести их взаимную настройку.

3. Проверка градуировки шкалы частоты и шкалы уровней ИУУ-300 на частотах 80,120,160Гц и уровнях $p_u=0,5\text{Нп}, 1\text{Нп}, 1,5\text{Нп}$.

3.1 Собрать схему.

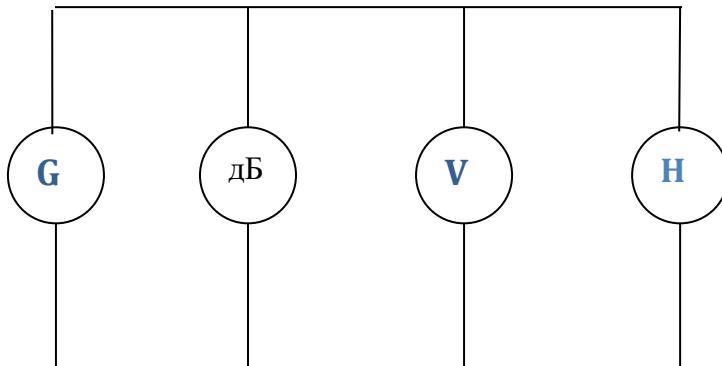

При подключении вольтметра с большим $R_{\text{вх}}$ обеспечить соответствующую нагрузку ИГ-300, (600Ом, 135Ом)

3.2 Настроить измерительный генератор на первый измерительный сигнал.

3.3 Изменяя частоту настройки избирательного измерителя уровней и подбирая позицию делителя напряжений добиться максимального отклонения стрелки.

3.4 Рассчитать абсолютные погрешности градуировки шкалы частот и уровней.

$$\Delta f = f_{\text{иуу}} - f_r$$

$$\Delta p_u = p_u \text{ иуу} - p_{ur}$$

f_r - показания образцового (цифрового) частотомера

p_{ur} - абсолютный уровень по напряжению, измеренный электронным вольтметром.

3.5 Аналогичную работу проделать для других заданных сигналов.

3.6 Результаты измерений и расчетов занести в таблицу.

$F_r / \text{kГц}$	
$f_{\text{иуу}} / \text{kГц}$	
$\Delta f / \text{kГц}$	
$p_{ur} / \text{Нп}$	
$p_{\text{иивв}} / \text{Нп}$	
$\Delta p_u / \text{Нп}$	

4. Измерение уровней гармонических составляющих сложного сигнала.

4.1 На выходе генератора Г4-18 получить амплитудно-модулированный сигнал с параметрами $U_c = 5\text{В}$, $f_c = 150\text{кГц}$, $F_{\text{мод}} = 10\text{кГц}$, $m = 50\%$ (В генераторе Г4-18 осуществить внешнюю модуляцию от генератора Г3-120).

Зарисовать осциллограмму напряжения.

4.2 Подать АМ - сигнал на ИУУ-300 (использовать высокоомный вход). Измерить частоты и уровни спектральных составляющих АМ - сигнала.

4.3 Результаты занести в таблицу.

	f_c	$f_c + F_{\text{мод}}$	$f_c - F_{\text{мод}}$	$f_c + 2F_{\text{мод}}$	$f_c - 2F_{\text{мод}}$
$f / \text{kГц}$					
$p_v / \text{Нп}$					
$p_u / \text{дБ}$					
U/B					

4.4 По результатам измерений построить спектральную диаграмму.

5. Оформить отчет. Сделать выводы по работе.

Контрольные вопросы.

1. Порядок проведения калибровки ИГ-300, ИУУ-300.
2. Назначение органов управления.
3. Порядок работы с избирательным измерителем уровней.
4. Структурная схема ИУУ.
5. Назначение блоков, входящих в ИУ.

Лабораторная работа № 6.

Тема: Измерение мощности.


Цель работы: Ознакомиться с методом вольтметра-амперметра для измерения мощности.

Приборы: В3-38, Ц43-52, УНЧ, ГЗ-118

Порядок выполнения работы:

1. Измерение выходной мощности генератора.

1.1 Собрать схему, представленную на рисунке:

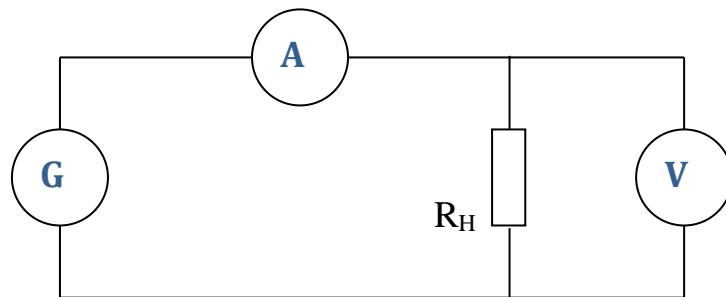

1.2 Настроить измерительный генератор на частоту $f = 10\text{кГц}$ и максимальное выходное напряжение.

1.3 Измерить U_h вольтметром и I_h амперметром.

1.4 Выходную мощность рассчитать по формуле:

$$P_h = I_h U_h.$$

1.5 Результаты измерений и расчетов занести в таблицу:

U_h	I_h	P_h

1.6 Сравнить результат расчета с техническими данными генератора.

2. Определить мощность, потребляемую амперметром.

2.1 В схеме отключить вольтметр, а параллельно к амперметру подключить магазин сопротивлений ($R_m = R_{max}$). Отметить показания амперметра I_A . Уменьшить R_m пока ток не уменьшится в 2 раза. В этом случае внутреннее сопротивление амперметра равно сопротивлению магазина $R_A = R_m$;

2.2 Мощность, потребляемую амперметром, определить по формуле:

$$P_A = I_A^2 R_A$$

3. Определить мощность, потребляемую вольтметром.

3.1 В схеме отключить амперметр, а последовательно с вольтметром, включить


магазин сопротивлений ($R_m=0$). Отметить показание вольтметра U_v . Увеличивать R_m до тех пор, пока напряжение не уменьшится в 2 раза. В этом случае входное сопротивление вольтметра равно сопротивлению магазина $R_v=R_m$;

3.2 Мощность, потребляемую вольтметром, определить по формуле:

$$P_v = U_v^2 / R_v$$

4. Измерение номинальной выходной мощности усилителя низкой частоты:


4.1 Собрать схему, представленную на рисунке:

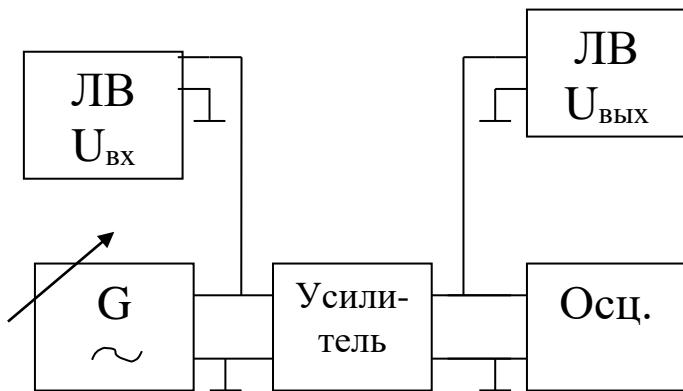

4.2 Настроить измерительный генератор на частоту $f=1\text{ кГц}$ и минимальное выходное напряжение.

4.3 Увеличивая U_{bx} усилителя наблюдают за формой выходного напряжения на экране осциллографа до появления искажений. Зафиксировать значение $U_{bx\text{ доп}}$ и $U_{\text{вых ном}}$, соответствующие неискаженной форме сигнала.

4.4 Собрать схему, приведенную на рисунке:

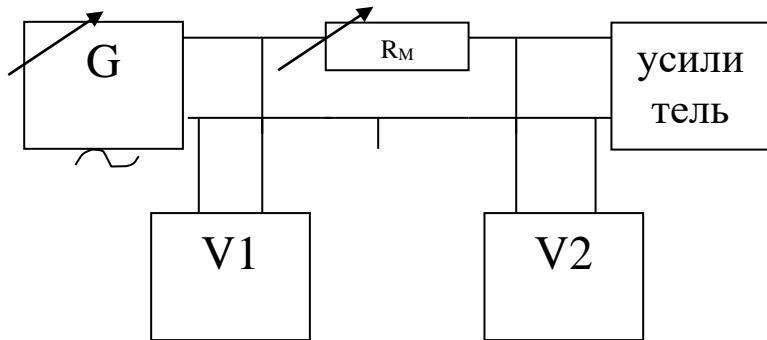

4.5 Сопротивление магазина изменить таким образом, чтобы $U_1 \approx 2U_2$;


4.6 Входное сопротивление усилителя рассчитать по формуле:

$$R_{bx} = U_{2x} R_m / (U_1 - U_2)$$

4.7 Рассчитать входную допустимую мощность усилителя:

$$P_{bx\text{ доп}} = U_{bx\text{ доп}}^2 / R_{bx}$$

4.8 Собрать схему, приведенную на рисунке:

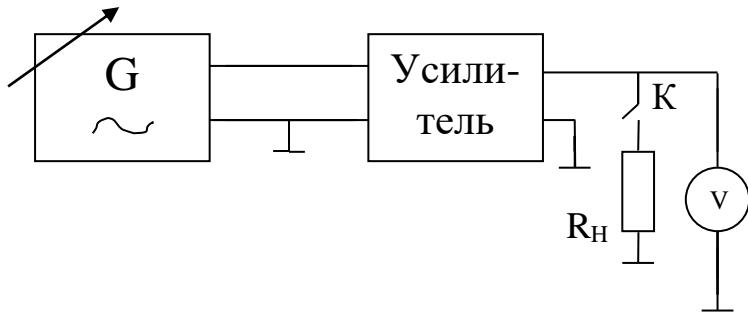

4.9 От генератора напряжение, равное $U_{\text{вх доп}}$ с частотой $f=1\text{кГц}$ подать на вход усилителя.

4.10 Вольтметром измерить напряжение на выходе усилителя $U_{\text{вых1}}$ при выключенном К (режим холостого хода) и $U_{\text{вых2}}$ при включенном К.

4.11 Выходное сопротивление усилителя рассчитать по формуле:

$$R_{\text{вых}} = (U_{\text{вых1}} - U_{\text{вых2}} / U_{\text{вых2}}) \times R_{\text{вых}}$$

4.12 Рассчитать выходную номинальную мощность

$$P_{\text{вых ном}} = U_{\text{вых ном}}^2 \times R_{\text{вых}}$$

4.13 Результат измерений и расчетов записать в таблицу

F	$U_{\text{вх доп}}$	$U_{\text{вых ном}}$	$R_{\text{вых}}$	$R_{\text{вх}}$	$P_{\text{вх доп}}$	$P_{\text{вых ном}}$

5. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы.

1. Метод вольтметра-амперметра при низкоомной нагрузке.
2. Метод вольтметра-амперметра при высокоомной нагрузке.
3. Принцип работы электродинамического ваттметра.
4. Пояснить работу электродинамического ваттметра при низкоомной нагрузке.
5. Пояснить работу электродинамического ваттметра при высокоомной нагрузке.
6. Измерение мощности в диапазоне СВЧ.

Лабораторная работа № 7.

Тема работы: Измерение сопротивлений омметром и мостом постоянного тока.

Цель работы: Изучить принцип работы омметра и моста постоянного тока, изучить их технические характеристики, получить практические навыки работы с омметром и мостом постоянного тока.

Приборы: Ц 4352, Е7-11, Р-333.

Порядок выполнения работы:

1. Проверка градуировки шкалы омметра.

- 1.1 Пользуясь техническим описанием подготовить прибор Ц 4352 к измерению сопротивлений.
- 1.2 Подключить к омметру магазин сопротивлений и, изменяя его сопротивление, установить указатель над первой после « ∞ » числовой отметкой шкалы, по показанию магазина сопротивлений определить действительное сопротивление R_g .
- 1.3 Рассчитать абсолютные и относительные погрешности для каждой числовой отметки шкалы.

$$\Delta R = R_{изм} - R_g ; \quad \delta R = \frac{R}{R_g} \cdot 100\% ,$$

где

$R_{изм}$ – показание омметра.

R_g – показание магазина.

- 1.4 Результаты измерений и расчетов занести в таблицу.

$R_{изм}$	
R_g	
ΔR	
δR	

- 1.5 Сделать заключение о результатах проверки.

2. Проверка работы измерительного моста постоянного тока.

- 2.1 Пользуясь техническим описанием подготовить прибор Е7-11 к измерению сопротивлений.
- 2.2 Установить на магазине сопротивлений заданное значение, уравновесить мост.
- 2.3 Определить результат измерения.

$$R_{изм} = n R_{отсч} ;$$

где

$R_{изм}$ – измеряемое сопротивление;
 n – множитель переключателя отношений плеч;
 $R_{отсч}$ – показание, отсчитанное на ручках моста при равновесии схемы.

2.4 Рассчитать абсолютную и относительную погрешности:

$$\Delta R = R_{изм} - R_g ; \quad \delta R = \frac{R}{R_g} \cdot 100\% ,$$

где

R_g – значение сопротивления, установленное на внешнем магазине сопротивлений.

2.5 Аналогичные измерения выполнить для других значений сопротивлений.

2.6 Результаты измерений занести в таблицу:

$R_{изм}$	
R_g	
ΔR	
δR	

3. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Как проверить исправность моста постоянного тока.
2. Как проверить исправность омметра.
3. Назначение органов управления мостом.
4. Порядок работы с мостом и омметром.
5. Принцип работы омметра последовательной и параллельной схемы.
6. Принцип работы постоянного тока.
7. Условие равновесия моста.
8. Основные технические характеристики омметра и моста постоянного тока.

Лабораторная работа №8.

Тема: Измерение сопротивления заземления.

Цель работы:

- 1.Ознакомиться с методикой измерения сопротивления заземления.
- 2.Научиться измерять сопротивление заземления прибором М-416.

Порядок выполнения работы:

1. Характеристика прибора М-416.

Измеритель сопротивления заземления М-416 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, а также может быть использован для определения удельного сопротивления грунта. Предел измерения от 0,1 до 1000 Ом. Прибор рассчитан для работы при температуре окружающей среды от -25°C до +60°C и относительной влажности $95 \pm 3\%$ при температуре +35°C.

2. Процесс измерения сопротивления заземляющих устройств прибором М-416

- 2.1 Установить прибор на ровной поверхности. Открыть крышку прибора.
- 2.2 Установить переключатель в положение «контроль 5 Ом», нажать кнопку, вращением ручки «реохорд» добиться установления индикатора на нулевую отметку. На шкале реохорда при этом должно быть показано $5 \pm 0,3\%$ Ом.
- 2.3 Подключить измеряемое сопротивление, вспомогательный заземлитель и зонд к прибору. Стержни, образующие вспомогательный заземлитель и зонд, забить в грунт на расстояниях. Глубина погружения их в грунт не должна быть менее 500 мм.
- 2.4 Измерение производить по схемам в зависимости от величины измеряемых сопротивлений и требуемой точности измерения. При измерении по схеме на рис I в результат измерений входит сопротивление провода, соединяющего зажим 1 с зажимом 2. Поэтому такое включение допустимо при измерении сопротивлений выше 5 Ом.
- 2.5 Переключатель прибора В1 установить в положение XI.
- 2.6 Нажать кнопку и, вращая ручку «реохорд>>, добиться максимального приближения стрелки индикатора к нулю.
- 2.7 Результат измерения равен произведению показателя шкалы реохорда на множитель. Если измеряемое сопротивление окажется больше 10 Ом, то переключатель установить в положение $\times 5$, $\times 20$ или $\times 100$.

3. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

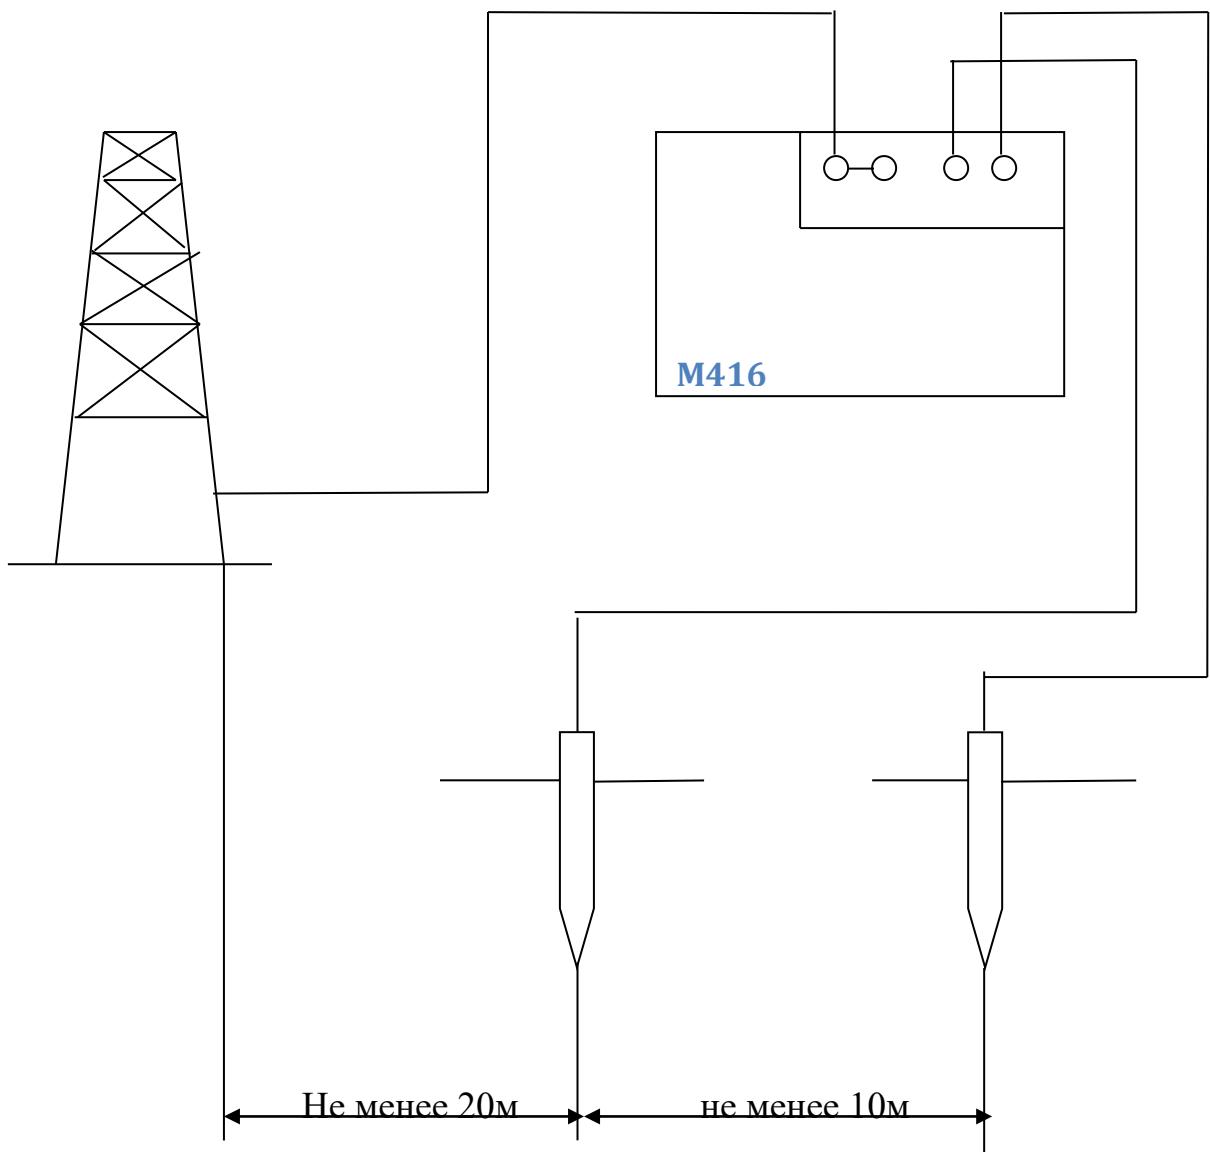


Рис.1

Контрольные вопросы.

1. Назовите методы измерения заземления
2. Порядок измерения сопротивления заземления прибором M416.
3. Метод трех сумм.
4. Метод амперметра – вольтметра.
5. Компенсационный метод.

Лабораторная работа № 9

Тема: Мостовые измерения схемы.

Цель работы: Получить практические навыки составления баланса моста.




Задача 1.

Схемы для определения компенсационного Сопротивления Z мостовым методом приведены в таблице 1. Напишите уравнения баланса моста.

Определите неизвестные значения элементов схемы в соответствии с Вашим вариантом.

№ варианта	Условия к задаче		
	Схема моста	Известные элементы $R, \Omega; C, \mu\Phi; L, mG$	Неизвестные элементы
1		$R_1=200; R_3=400$ $R_2=40; C_1=2000$	$R_4; C_4$
2		$R_1=150; R_3=300$ $R_2=30; C_1=1500$	$R_4; C_4$
3		$R_2=150; R_4=50$ $R_3=450; C_4=1500$	$R_1; C_1$
4		$R_1=4000; R_4=50$ $R_2=2000; L_1=5$	$R_3; C_3$
5		$R_2=3400; R_4=1000$ $R_3=425; C_3=100$	$R_1; L_1$
6		$R_1=8000; R_4=500$ $R_2=6800; L_1=8,5$	$R_3; C_3$
7		$R_1=700; C_2=210$ $L_1=48; C_3=4200$	$R_4; L_4$
8		$R_4=1600; C_2=210$ $L_4=32; C_3=200$	$R_1; L_1$

9		$R_4=1400; C_2=4100$ $L_4=32; C_3=200$	$R_1; L_1$
№ варианта	Условия к задаче		
	Схема моста	Известные элементы $R, \text{Ом}; C, \text{пФ}; L, \text{мГ}$	Неизвестные элементы
10		$R_2=800; C_1=2500$ $R_3=1200$	C_4
11		$R_1=150; R_3=300$ $R_2=30; C_1=1500$	C_1
12		$R_2=100; C_4=1800$ $R_3=600;$	C_4
13		$R_1=180; C_1=2100$ $R_2=3600; C_4=510$	$R_3; C_3$
14		$R_2=150; C_3=2500$ $R_3=450; C_4=450$	$R_1; C_1$
15		$R_1=200; C_1=210$ $R_2=2000; C_4=150;$	$R_3; C_3$
16		$R_1=400; C_3=2400$ $R_4=600;$	C_2
17		$R_1=210; C_2=910$ $R_4=1000$	C_3
18		$R_1=800; C_3=3000$ $R_4=1200;$	C_2
19		$R_1=150; R_4=100$ $R_2=450; C_4=1500$	$R_3; C_3$
20		$R_1=150; R_4=100$ $R_2=450; C_4=1500$	$R_4; C_4$
21		$R_1=200; R_4=400$ $R_2=40; C_4=1000$	$R_3; C_3$

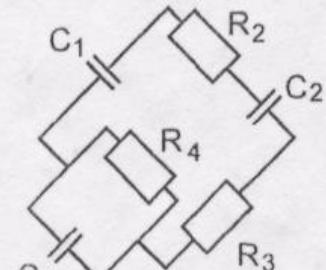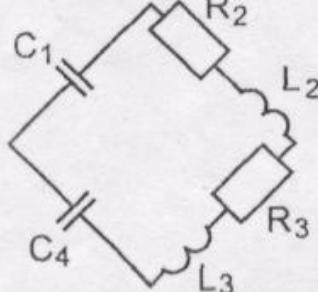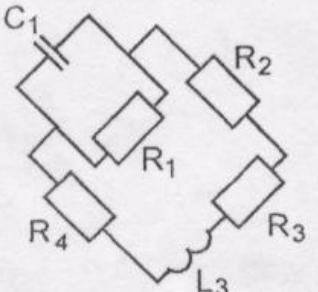№ варианта	Условия к задаче		
	Схема моста	Известные элементы R , Ом; C , пФ; L , мГ	Неизвестные элементы
22		$R_3=200$; $C_1=2100$ $R_4=500$; $C_4=500$	R_2 ; C_2
23		$R_2 = 300$; $C_1=250$ $R_3 = 3000$; $C_2 = 200$	R_4 ; C_4
24		$R_3 = 250$; $C_1 = 2400$ $R_4 = 600$; $C_4 = 800$	R_2 ; C_2
25		$R_3 = 1600$; $C_1=3200$ $L_3 = 80$; $C_4 = 200$	R_3 ; C_3
26		$R_2= 1400$; $C_1=4000$ $L_2 = 60$; $C_4 = 400$	R_2 ; L_2
27		$R_3 = 800$; $C_1=1600$ $L_3 = 40$; $C_4=100$	R_2 ; L_2
28		$R_1=425$; $R_4 = 1000$ $R_2 = 3400$; $C_1 = 100$	R_2 ; L_3
29		$R_2 = 6800$; $R_4 = 500$ $R_3 = 8000$; $L_3 = 8,5$	R_1 ; C_1
30		$R_1 = 500$; $R_4 = 800$ $R_2 = 3500$; $C_1 = 80$	R_3 ; L_3

Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Лабораторная работа № 10.

Тема: Измерение индуктивности и емкости мостом переменного тока.

Цель работы: Ознакомиться с основными техническими характеристиками, устройством и функциональной электрической схемой универсального моста, получить практические навыки с мостом переменного тока.

Приборы: Е7-11, набор L, С.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить техническое описание изучаемого моста.

1.1 Увязать органы управления с их обозначениями на функциональной схеме прибора

1.2 Изучить назначение и расположение органов управления.

2. Проверка моста переменного тока.

2.1. Пользуясь техническим описанием подготовить прибор Е7-11 к измерению емкости.

2.2 Установить переключатель «Пределы измерения» на заданную позицию.

2.3. Пользуясь набором комбинированных конденсаторов подключить к мосту конденсатор, емкость которого входит в данный предел измерения.

2.4. Установить мост и рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения.

$$\Delta C = C_{изм} - C_0 - C_d; \delta = \Delta C / C_d \times 100\%,$$

где

$C_{изм}$ - показание моста;

C_0 - значение начальной емкости моста;

C_d - значение емкости комбинированного конденсатора,

2.5 Пользуясь техническим описанием подготовить прибор к измерению индуктивности.

2.6 Установить переключатель «Пределы измерений» на заданную позицию.

2.7. Пользуясь набором комбинированных катушек индуктивности, подключить к мосту катушку, индуктивность которой входит в данный предел измерения.

2.8. Уравновесить мост и рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения.

$$\Delta L = L_{изм} - L_0 - L_d, \delta = \Delta L / L_d,$$

где

$L_{изм}$ - показания моста;

L_0 - значение начальной индуктивности моста;

L_d - значение индуктивности калибровочной катушки.

2.9. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу.

Предел измерения С					Предел измерения L				
C_d	$C_{изм}$	C_0	ΔC	δ	L_d	$L_{изм}$	L_0	ΔL	δ

2.10 Сравнить результаты проверки с паспортными значениями и сделать заключение.

2.11 Пользуясь техническим описанием измерить добротность катушки индуктивности:

2.12 Пользуясь техническим описанием измерить тангенс угла потерь конденсатора.

3.Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы.

1. Проверить исправность моста переменного тока.
2. Пояснить назначение органов управления.
3. Пояснить порядок работы с прибором при измерении L, C, Q.
4. Условие равновесия моста для измерения L, C.
5. Основные технические данные получаемого моста.

Лабораторная работа № 11.

Тема работы: Измерение параметров электрорадиоцепей измерителем добротности.

Цель работы: Ознакомиться с функциональной схемой, устройством, основными техническими характеристиками куметра, приобрести практические навыки работы с прибором.

Приборы: Е4-7, набор катушек индуктивности и конденсаторов.

Порядок выполнения работы:

1. Пользуясь техническим описанием, изучить назначение и расположение органов управления.

2. Измерение добротности катушки индуктивности.

2.1 Подготовить прибор к работе.

2.2 Подключить катушку к зажимам «L_x».

2.2 Измерить добротность катушки и резонансную емкость на f_{min} и f_{max} диапазона частот образцовой катушки.

2.3 Результаты измерений записать в таблицу.

№ катушки	f	C ₀	Q
	f _{min}		
	f _{max}		

3. Измерение индуктивности и собственной емкости катушки.

3.1 Исследуемую катушку подключить к зажимам «L_x».

3.2 Установить на куметере частоту f, находящуюся внутри диапазона частот исследуемой катушки.

3.3 Согласно указаниям технического описания измерить индуктивность L и собственную емкость катушки C_k.

3.4 Результаты записать в таблицу.

№ катушки	f	L _{ном}	L _{изм}	C _{рез}	C _{k ном}	C ₀	C ₀	C _{k изм}

$$L_{изм} = \frac{25,4}{f^2(C_{рез} + C_{kном})};$$

$$C_{k изм} = (C_0 - 4C_{02})/3,$$

где

L_{ном}, C_{k ном} - номинальные параметры образцовой катушки (указаны в техническом описании на прибор),

C_{рез} – емкость измерительного конденсатора при резонансе,

$C_{\text{о}1}$ и $C_{\text{о}2}$ – резонансные емкости при измерении C_k .

4. Измерение емкости конденсатора. Для $C < 425 \text{ пФ}$.

4.1 Установить частоту, на которой требуется измерить емкость конденсатора.

4.2 К клеммам « L_x » подключить образцовую катушку, которая может резонировать на частоте измерений.

4.3 Настроить контур в резонанс и определить значение C_1 .

4.4 К клеммам « C_x » подключить измеряемый конденсатор и снова настроить контур в резонанс и определить значение C_2 .

4.5 Емкость исследуемого конденсатора определить по следующей формуле:
$$C = C_1 - C_2$$

4.6 Результаты измерений и расчеты записать в таблицу.

f	$C_{\text{ном}}$	C_1	C_2	$C_{\text{изм}}$

5. Измерение емкости конденсатора. Для $C > 425 \text{ пФ}$.

5.1 Установить частоту, на которой требуется измерить емкость конденсатора.

5.2 К клеммам « L_x » подключить образцовую катушку, которая может резонировать на частоте измерений.

5.3 Настроить контур в резонанс и определить значение C_1 .

5.4 С помощью перемычки подсоединить исследуемый конденсатор последовательно с катушкой индуктивности к клеммам « L_x » и снова построить контур в резонанс, и определить C_2 .

5.5 Емкость исследуемого конденсатора определить по следующей формуле:

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_2 - C_1}$$

5.6 Результаты измерений и расчетов записать в таблицу.

f	$C_{\text{ном}}$	C_1	C_2	$C_{\text{изм}}$

6. Сделать выводы о работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

- Пояснить порядок работы с прибором в различных режимах.
- Куметр. Работа схемы.
- Резонансные методы измерения L и C.

Лабораторная работа № 12.

Тема: Изучение работы измерительного генератора НЧ.

Цель работы:

1. Изучить принцип работы генератора гармонических колебаний;
2. Ознакомиться с основными техническими характеристиками, устройством, функциональной схемой генератора;
3. Получить практические навыки работы с генератором

Приборы: Г3-118 , В7-26 (Ц4352), Р33


Порядок выполнения работы:

1. Изучение генератора гармонических сигналов.

1.1 Пользуясь техническим описанием изучить основные технические характеристики, структурную схему, органы управления генератора.

1.2 Определить погрешность градуировки шкалы частот генератора в диапазоне частот 10-100 КГц.

а) Собрать схему, приведенную на рисунке.

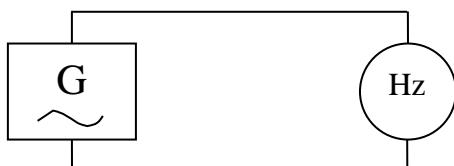

Установить переключатель поддиапазонов на заданную позицию и установить на выходе генератора напряжение 1В;

б) Настроить генератор на первую числовую отметку шкалы частот f_r ;

в) Определить действительное значение частоты по показаниям частотомера;

г) Рассчитать абсолютную и относительную погрешности по формулам:

$$\Delta = f_r - f_d; \quad \delta = (\Delta / f_d) \times 100\%$$

д) Аналогичную работу провести для всех числовых отметок шкалы частот;

е) Результаты измерений и расчетов занести в таблицу:


$f_r/\text{кГц}$	
$f_d/\text{кГц}$	
$\Delta f/\text{кГц}$	
$\Delta / \%$	

ж) Сравнить результаты измерений с техническими данными генератора и сделать заключения о метрологической исправности генератора.

1.3 Определить погрешность ступенчатой регулировки уровня выходного напряжения на гнезде «II».

а) Собрать схему, приведенную на рисунке. Установить переключатель аттенюатора на 0дБ и изменить уровень выходного напряжения вольтметром. Изменять ослабление аттенюатора в пределах от 0дБ до 60дБ, измеряя выходное

напряжение.

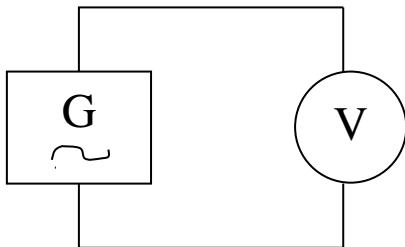


б) Результаты измерений и расчетов занести в таблицу

Положение аттенюатора/дБ	0	10	20	30	40	50	60
$U_{\text{вых изм}}/\text{В}$							
$U_{\text{вых расч}}/\text{В}$							
$\Delta U/\text{В}$							
$\Delta U/\text{дБ}$							

в) Сравнить результаты измерений с техническими данными генератора и сделать заключение о метрологической исправности генератора.

2. Измерение выходного сопротивления генератора на гнезде "⊕ 1", $f_r = 10\text{ кГц}$.

2.1 Собрать схему, приведенную на рисунке

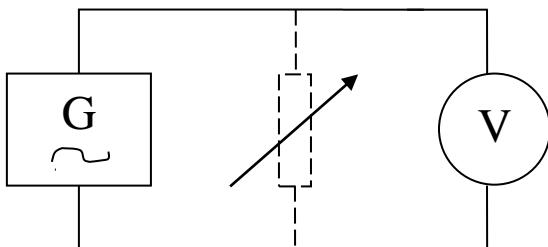

Изменяя напряжение на выходе генератора, установить стрелку внешнего вольтметра в конец шкалы. Вольтметр показывает E . Включить параллельно вольтметру магазин сопротивлений, добиться, изменяя магазин сопротивлений, чтобы стрелка вольтметра установилась на значение $E/2$. Показания магазина сопротивлений соответствуют выходному сопротивлению генератора; Рассчитать абсолютную и относительную погрешности.

$\Delta R = R_g \text{ ном} - R_g \text{ изм}$; $\delta = (\Delta R / R_g \text{ изм}) \times 100\%$. Сравнить результаты измерений с техническими данными и сделать вывод.

3. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы.

1. Пояснить назначение органов настройки генератора,
2. Технические данные генератора.
3. Структурная схема генератора.
4. Пояснить порядок измерения $R_{\text{вых}}$ генератора.
5. Пояснить порядок проверки градуировки шкал частот, уровня выходного напряжения.

Лабораторная работа № 13.

Тема: Изучение работы генератора широкого диапазона.

Цель работы: Изучить принцип работы генератора типа RC, LC, ознакомиться с основными техническими характеристиками, устройством, функциональной схемой генератора, получить практические навыки работы с генератором.


Приборы: Г4-18, 43-38 (или аналог.), В-16(или аналог.), ГЗ-118.

Порядок выполнения работы:

1. Пользуясь техническим описанием изучить назначение и расположение органов управления прибором.

2. Определить погрешность градуировки шкалы частот генератора.

2.1 Собрать схему, приведенную на рисунке

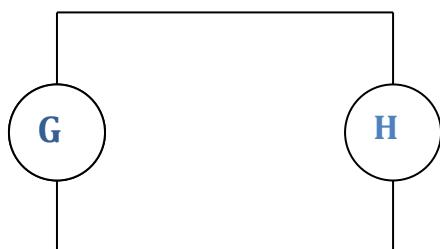

2.2 Установить переключатель поддиапазоны в положение 0,3-1 МГц и установить на выходе генератора напряжение $U_{\text{вых}} = 0,1\text{В}$.

2.3 Настроить генератор на первую числовую отметку шкалы частот f_{Γ} ;

2.4 Определить действительное значение частоты f_d по показаниям частотомера.

2.5 Рассчитать абсолютную и относительную погрешности установки частоты по формулам:

$$\Delta f = f_{\Gamma} - f_d; \quad \delta = \Delta f : f_d \times 100\%$$

2.6 Аналогичную работу провести для всех числовых отметок шкалы частот,


2.7 Результаты измерений и расчетов занести в таблицу:

f_{Γ} , МГц						
f_d , МГц						
Δf , МГц						
δ , %						

2.8 Сравнить результаты измерений с техническими данными генератора и сделать заключение о метрологической исправности генератора.

3. Измерить выходное сопротивление генератора на выходах: «0,1-1В», «мкВ».

3.1 Собрать схему, приведенную на рисунке:

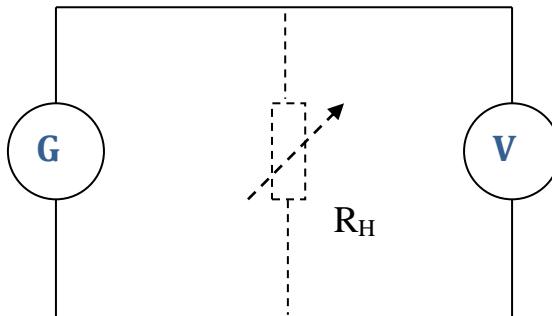

3.2 Изменяя напряжение на выходе генератора установить стрелку внешнего вольтметра в конце шкалы. Вольтметр при этом показывает Е (эдс). Подключить параллельно генератору магазин сопротивлений. Изменяя сопротивление магазина, добиться чтобы стрелка установилась на середине шкалы. Сопротивление $R_M = R_{\text{вых}}$ генератора.

3.3 Рассчитать абсолютную и относительную погрешности, результаты записать в таблицу:

$$\Delta R = R_{\text{г ном.}} - R_M; \delta = \Delta R : R_M \times 100\%$$

U _{вых.}	«0,1 – 1В»	«мкВ»
R _{г ном.} , Ом		
R _M , Ом		
ΔR, Ом		
δ, %		

3.4 Сравнить результат измерений с техническими данными и сделать заключение.

4. Проверить градуировку органов ступенчатой регулировки уровня выходного напряжения.

4.1 Собрать схему, приведенную на рисунке:



4.2 Установить ручки регулировки выходного напряжения в исходное (нулевое) положение.

4.3 Измерить U_{вых} генератора.

4.4 Изменяя на одну ступень ослабление ступенчатых аттенюаторов 1,2 и плавного аттенюатора "мкV", измерить выходное напряжение генератора, и рассчитать в дБ ослабление одной ступени и максимальное аттенюаторов. Результаты измерений и расчетов записать в таблицу:

Uвых., В					
Uвых.1, В		p1, дБ		pmax1, дБ	
Uвых.2, В		p2, дБ		pmax2, дБ	
Uвых.3, В		p3, дБ			

$$p_{1,2,3} = 20 \lg (U_{вых.1,2,3} : U_{вых.})$$

4.5 Сравнить результаты измерений с техническими данными и сделать заключение.

5. Проверить работу генератора в режиме внешней амплитудной модуляции.

5.1 Переключатель рода работ поставить в положение «Внешний модуль».

5.2 Напряжение от модулирующего генератора (ГЗ - 118 или аналог.) подать на гнездо «Внешний модуль».

5.3 Установить частоту несущей 500 кГц, частоту модулирующего колебания 10 кГц, глубину модуляции 50% (глубина модуляции производится изменением выходного напряжения внешнего модулятора).

6. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Пояснить функциональную схему генератора.
2. Пояснить назначение органов настройки генератора.
3. Технические данные генератора.
4. Пояснить порядок установки заданного уровня выходного сигнала.

Лабораторная работа № 14

Тема: Принцип получения изображения на экране осциллографа.

Цель работы:

1. Изучить применение разверток при получении изображения на экране осциллографа.
2. Научиться графически строить фигуры Лиссажу приличных напряжения на каналах x и y .

Порядок выполнения работы:

1. Решить задачу:

Поясните применение развёрток согласно вашему варианту:

1. Линейная развёртка
2. Синусоидальная развёртка
3. Круговая развёртка
4. Ждущая развёртка

2. Построить графически фигуру Лиссажу, получающуюся на экране, если на вход « Y » действует синусоидальное напряжение U_y с частотой f_y , а на вход « X » - напряжение U_x с частотой f_x , при угле сдвига фаз U_y относительно U_x φ градусов.

Считать, что чувствительность осциллографа по обеим осям одинакова.

Таблица 1.

Пункт задания	Задача 1	Задача 2				
		Тип развёртки	Значения параметров для вариантов			
Variant			U_y	U_x	f_y	f_x
1	2	2	6	3	300	900
2	3	3	1	1	100	400
3	1	1	5	5	200	200
4	2	2	2	2	400	800
5	3	3	2	3	2000	1000
6	4	4	3	9	600	200
7	2	2	4	2	800	400
8	3	3	4	8	500	500
9	1	1	2	1	1200	400
10	2	2	3	3	800	200
11	3	3	1	2	100	100
12	4	4	3	1	100	300
13	2	2	5	5	3000	1000

14	3	4	4	400	200	90
15	1	4	3	3000	2000	0
16	2	8	8	1000	1000	45
17	3	3	1	200	600	0
18	4	10	10	1000	4000	45
19	1	15	15	500	500	90
20	2	1	1	300	600	0
21	3	4	6	1000	500	180
22	4	1	3	300	100	90
23	1	20	10	8000	4000	0
24	2	2	4	1000	1000	30
25	3	6	3	600	200	0
26	4	10	10	400	100	0
27	1	6	2	300	900	30
28	2	1	1	800	400	90
29	3	8	6	600	400	0
30	4	2	2	100	100	45

3. Сделай выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Поясните назначение линейной развёртки.
2. Поясните получение линейной развёртки.
3. Поясните назначение синусоидальной развёртки.
4. Поясните получение синусоидальной развёртки.
5. Поясните получение круговой развёртки.
6. Поясните назначение ждущей развёртки.
7. Как проверить градуировку шкалы делителя напряжений?
8. Как проверить градуировку шкалы генератора развёртки?

Лабораторная работа № 15.


Тема: Изучение работы электронного осциллографа.

Цель работы: Ознакомиться с основными техническими характеристиками, устройством и функциональной схемой осциллографа, получить навыки работы с осциллографом.

Приборы: Г3-118, С1-1 12, 43-58 (или аналог.), В7-16 (или аналог.)

Порядок выполнения работы:

1. Пользуясь техническим описанием, изучить назначение и расположение всех органов управления прибора.
2. Увязать органы управления с их обозначениями на функциональной схеме прибора.
3. Изучить методику проведения калибровки и балансировки осциллографа.
4. Проверить градуировку калиброванной шкалы делителя напряжений осциллографа.
4.1 Собрать схему, приведенную на рисунке.

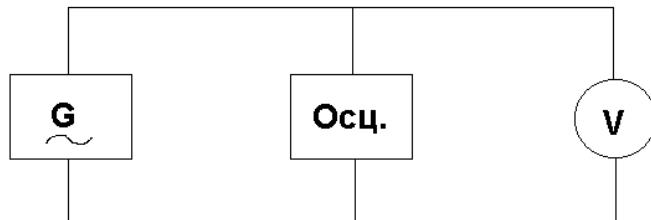

- 4.2 Установить переключатель делителя напряжения на заданное значение коэффициента деления, 1 В/дел. Изменяя напряжение на выходе измерительного генератора ($f = 1\text{кГц}$), добиться размаха изображения сигнала (от пика до пика), в пределах всей калиброванной шкалы.

- 4.3 Рассчитать амплитудное значение измеряемого сигнала;

$$U_{m0}=U_k n_y / 2,$$

где U_{m0} - амплитудное значение измеренное осциллографом; U_k - значение коэффициента деления В/дел;

n_y -число вертикальных делений занимаемых изображением ($n_y = 6$).

- 4.4 Рассчитать амплитудное значение напряжения сигнала, поданного на вход осциллографа;

$$U_m=1.41 \times U,$$

где

U - действующее значение напряжения, измеренное электронным вольтметром.

- 4.5 Рассчитать значение коэффициента деления:

$$U_k = U_m / n_y$$

4.6 Рассчитать абсолютную и относительную погрешность градуировки:
 $\Delta U_k = U_k - U_k'$


4.7 Результаты измерений расчетов занести в таблицу:

U_k , В/дел				
U_{m0} , В				
U , В				
U_m' , В				
U_k' , В				
ΔU_k , В/дел				
δ , %				

4.8 Сделать заключение о результатах проверки.

5. Проверить градуировку калиброванной шкалы генератора развертки.

5.1 Собрать схему, приведенную на рисунке.

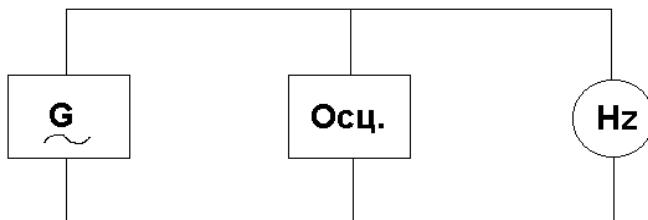

5.2 Установить переключатель коэффициента развертки на заданное значение:

1 мс/дел.

5.3 Изменяя частоту на выходе измерительного генератора ($U_c=1$ В) добиться устойчивого изображения 1-2 периодов сигнала на экране осциллографа.

5.4 Рассчитать период измерительного сигнала.

$$T_{co} = T_k \times n_x,$$

где

T_{co} - значение периода, измеренного осциллографом

T_k - установленное значение калиброванного коэффициента развёртки.

n_x - число горизонтальных делений снимаемых за один период.

5.5 Рассчитать период измерительного сигнала:

$$T_c' = 1/f_c,$$

где

f_c -частота сигнала, измеренная цифровым частотомером.

5.6 Рассчитать значение коэффициента развёртки:

$$T_k' = T_c' / n_x$$

5.6 Рассчитать абсолютную и относительную погрешность градуировки:

$$\Delta T_k = T_k - T_k'; \quad \delta = \Delta T_k / T_k \times 100\%$$

5.7 Результаты измерений и расчётов занести в таблицу.

T_k , с/дел				
T_{co} , с				
f_c , Гц				
T_c' , с				
T_k' , с/дел				
ΔT_k , с/дел				
δ , %				

5.8 Сделать заключение о результатах проверки.

6. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы.

1. Как проверить градуировку шкалы делителя напряжений?
2. Как проверить градуировку шкалы генератора развёртки?
3. В каком порядке производится подготовка осциллографа для наблюдения формы сигнала?
4. Органы управления градуировкой, их связь с функциональной схемой.

Лабораторная работа № 16.

Тема: Измерение параметров электрических сигналов осциллографом.


Цель: Изучить порядок и приобрести практические навыки измерения параметров синусоидальных и импульсных сигналов.

Приборы: С1-112А, ГЗ-118, Г5-15.

Порядок выполнения работы:

1 .Измерить амплитуду и период колебаний генератора сигналов синусоидальной формы

- 1.1 Подать исследуемый сигнал от генератора на вход Y осциллографа.
- 1.2 Подобрать положение переключателя время/дел, на осциллографе так, чтобы размер изображения по вертикали был наибольшим в пределе рабочей части экрана.
- 1.3 Подобрать положение переключателя времени/дел, на осциллографе так, чтобы в рабочей части экрана по горизонтали укладывались 1 -2 периода исследуемого сигнала.
- 1.4 Добиться устойчивости изображения на экране ЭЛТ регулировками «Уровень синхронизации» или «Стабильность».
- 1.5 Полученную осциллограмму зарисовать.
- 1.6 По размерам изображения на экране ЭЛТ определить амплитуду и период.

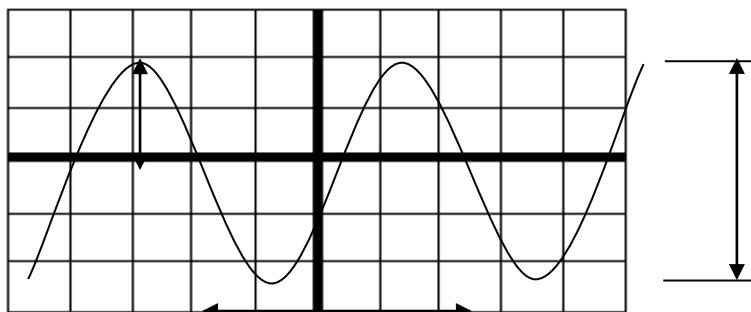

$$U_m = n_y \times U_k / 2,$$

где

U_m - амплитуда

n_y - число делений, занимаемых изображением сигнала по вертикали

U_k - коэффициент отклонения по вертикали время/дел.

$$T_c = n_x T_k,$$

где

T_c - период сигнала

n_x - число делений, занимаемых одним периодом изображения сигнала по горизонтали

T_k - коэффициент развертки времени/дел.

1.7 Результаты измерений занести в таблицу.

	Измерение амплитуды				Измерение периода		
U_m по генератору				f на генераторе			
n_y высота изображения				Длина периода			
Коэффициент отклонения				Коэффициент развертки			
Амплитуда сигнала				Период сигнала			
				Частота сигнала			

f - частота сигнала

T_c - период сигнала

$$f = 1/T_c$$

2. Измерить параметры импульсного сигнала аналогично п.1. Результаты занести в таблицу.

	По генератору	По осциллогр.	По генератору	По осциллогр.	По генератору	По осциллогр.
U_m	0.1В		1В		10В	
t_u	1 мкс		5 мкс		10 мкс	
f	500Гц		1 кГц		10 кГц	
T						
t_ϕ						
t_{cp}						

t_ϕ , t_{cp} - длительность фронта и среза определяется как интервал времени в течении которого напряжение изменяется между уровнями $0.1U_m$ и $0.9U_m$

3. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы.

- Пояснить порядок определения амплитудных и временных параметров сигнала.
- Пояснить порядок подготовки осциллографа к работе.
- Пояснить порядок получения различных видов разверток и синхронизации.

Лабораторная работа № 17.

Тема: Изучение работы цифрового частотомера.


Цель работы: Изучить принцип действия и конструкцию цифрового частотомера, получить практические навыки измерения частоты. Приборы: Г4-18, 43-38 (или аналог.).

Порядок выполнения работы:

1. Изучить функциональную схему цифрового частотомера и назначение органов управления по техническому описанию.

2. Измерить частоту генератора по указанию преподавателя в соответствии с техническим описанием.

2.1 Собрать схему, приведенную на рисунке.

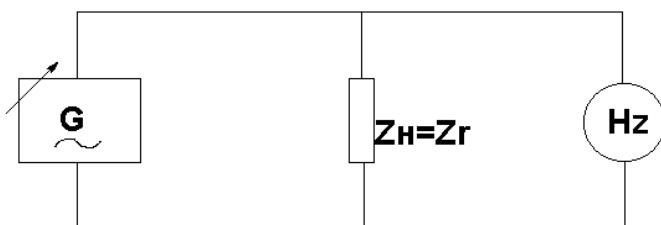

2.2 Установить переключателем частотомера время счета $t_{сч}=10^{-3}$ с.

2.3 Отсчитать значение измеряемой частоты на цифровом табло.

2.4 Результат измерения занести в таблицу.

2.5 Повторить измерения при других значениях времени счета: $t_{сч}=10^{-2}, 10^{-1}, 10, 10^2$.

Задание	$t_{сч}$, с	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1	10	10^2
	$t_{изм}/\text{кГц}$						
	$t_{изм}/\text{кГц}$						
	$t_{изм}/\text{кГц}$						

3. Измерить длительность периода сигналов генератора в соответствии с техническим описанием частотомера.

3.1 Установить переключатель частотомера метки времени 10^{-6} с.

3.2 Отсчитать значение измеряемого периода на цифровом табло.

3.3 Результаты измерения занести в таблицу.

3.4 Повторить измерения при других значениях меток времени $10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}$ с.

3.5 Повторить измерения при усредненном значении измеряемого сигнала.

3.6 По результатам измерения длительности периода $T_{изм}$ рассчитать значение

частоты $f_{изм}$.

3.7 Сравнить результаты измерений и вычислений. Сделать выводы.

3.8 Дать рекомендации по выбору времени счета и масштаба, меток времени для обеспечения наивысшей точности измерений.

Задание	T_0/c	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}
$T_{изм}$					
$F_{расч.}$					
$T_{изм}$					
$F_{расч}$					
$T_{изм}$					
$F_{расч}$					

4. Расчет погрешности измерений цифровых частотомеров

4.1 Основная относительная погрешность цифровых частотомеров в режиме измерения частоты определяется выражением:

$$\delta_f = \pm(\delta_0 + 1/t_{сч} \times f_{изм}),$$

где

δ_0 -основная относительная погрешность установки частоты опорного генератора $\delta_0 \leq \pm 10^{-7}$ за час.

$t_{сч}$ - время счёта, с

$f_{изм}$ - измеряемая частота, Гц

4.2 Основная относительная погрешность цифровых частотомеров в режиме измерения периодов и интервалов времени определяется выражением:

$$\delta_t = \pm[\delta_0 + 1/n(a + T_0/T_{изм})],$$

где

n - число измеряемых периодов 1 или 10

$T_{изм}$ - измеряемый период, с

T_0 - период заполняющей частоты (метки времени), с

a - коэффициент, зависящий от формы измеряемых сигналов: $a=0$ для импульсных сигналов, $a=3 \times 10^{-3}$ для синусоидальных сигналов.

5. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

- Пояснить назначение органов управления цифрового частотомера.
- Пояснить порядок подготовки к работе цифрового частотомера.
- Пояснить порядок измерения частоты.
- Пояснить порядок измерения длительности периода.
- Перечислить достоинства и недостатки цифрового частотомера.
- Пояснить принцип измерения длительности периода по функциональной схеме прибора.
- Пояснить принцип измерения длительности периода по функциональной схеме прибора.

Лабораторная работа № 18.

Тема работы: Измерение фазового сдвига.


Цель работы: Получить практические навыки измерения фазового сдвига.

Приборы: Г3-118 (или аналог.), С1-72, С1-55, Ф2-1 (Ф2-13), макет исследуемых четырехполюсников.

Порядок выполнения работы:

1. Измерение фазового сдвига методом осциллографом.

1.1 Собрать схему, приведенную на рисунке.

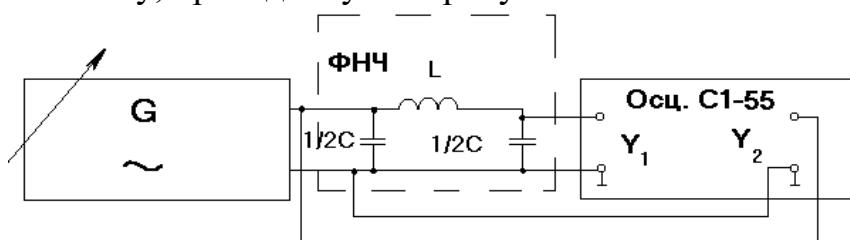

1.2 Рассчитать граничную частоту фильтра нижних частот f_0 , характеристическое сопротивление ρ по формулам:


$$\omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}}; \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}};$$

$$L = 2 \frac{\rho}{\omega_0}; \quad C = \frac{2}{\omega_0 \rho};$$

при $L=323$ мГн; $1/2C=0,15$ мкФ.

1.3 Настроить генератор на частоту $f=600$ Гц.

1.4 На экране ЭЛТ получить неподвижное изображение входного и выходного напряжения фильтра нижних частот.

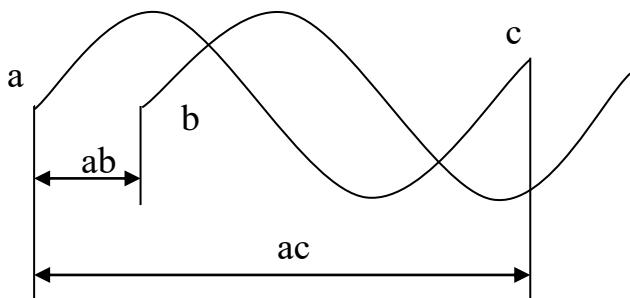

Измерив ab и ac , фазовый сдвиг определить по формуле:

$$\varphi = \frac{ab}{ac} \cdot 360^\circ$$

1.5 Выполнить аналогичные измерения и расчеты на частотах $f = 650, 700, 750, 800$ Гц.


Результаты измерений и расчетов занести в таблицу.

$f_0 \text{ расч} =$	$f_0 \text{ изм} =$
f	
ϕ	

1.6 Построить фазочастотную характеристику фильтра нижних частот.

2.Измерение фазового сдвига методом эллипса.

2.1 Собрать схему, приведенную на рисунке.

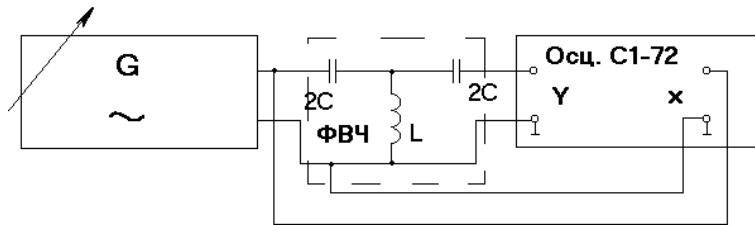

2.2 Рассчитать граничную частоту фильтра верхних частот f_0 и характеристическое сопротивление ρ .


$$\omega_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}};$$

$$C = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\omega_0 \rho}; \quad L = \frac{\rho}{2\omega_0};$$

при $L=318 \text{ мГн}$, $2C=0,047 \text{ мкФ}$.

2.3 Настроить генератор на частоту $f=1100 \text{ Гц}$.

2.4 На экране ЭЛТ получить изображение эллипса.

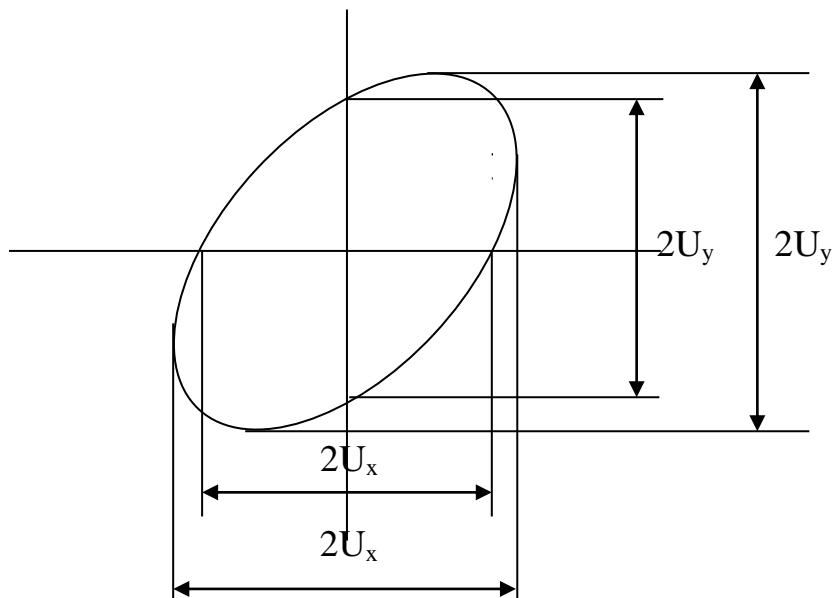

2.5 Измерить $2U_x$ и $2U_x$ или $2U_y$ и $2U_y$, определить фазовый сдвиг по формуле:

$$\varphi = \arcsin \cdot \frac{2U_x}{2U_x} = \arcsin \cdot \frac{2U_y}{2U_y}$$

2.6 Выполнить аналогичные измерения и расчеты на частотах $f=1200, 1300, 1400, 1500 \text{ Гц}$.


Результаты измерений и расчетов занести в таблицу.

$f_0 \text{ расч} =$	$f_0 \text{ изм} =$
f	
ϕ	

2.7 Построить фазочастотную характеристику фильтра верхних частот.

3.Измерение фазового сдвига с помощью фазометра.

3.1 Собрать схему, приведенную на рисунке.

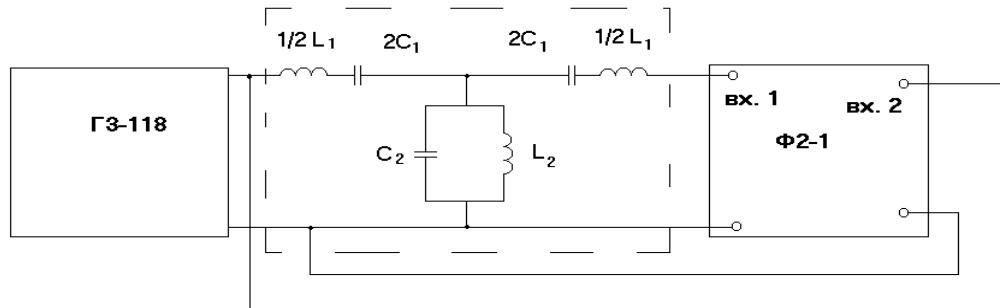

3.2 Рассчитать характеристическое сопротивление ρ :

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}};$$

$$L_1 = 2\rho \cdot \frac{1}{\omega_2 - \omega_1}; \quad C_2 = \frac{2}{\rho \cdot (\omega_2 - \omega_1)}; \quad L_1 C_1 = L_2 C_2 = \frac{1}{\omega_1 \cdot \omega_2};$$

при $2C_1=0,22 \text{ мкФ}$, $C_2=40000 \text{ пФ}$, $1/2L_1=775 \text{ мГн}$, $L_2=945 \text{ мГн}$.

3.3 Настроить измерительный генератор на частоту $f=500 \text{ Гц}$.

3.4 Измерить фазовый сдвиг полосового фильтра с помощью фазометра Ф21 (Ф2-13 или аналог.) на частотах $f=550, 600, 650, 700, 1550, 1600, 1650, 1700 \text{ Гц}$.
Результаты измерений занести в таблицу.

f	
ϕ	

3.5 Построить фазочастотную характеристику полосового фильтра.

4.Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

- Пояснить измерение фазового сдвига осциллографическими методами.
- Пояснить принцип действия двухканального фазометра.
- Пояснить принцип действия цифрового фазометра.
- Пояснить основные технические характеристики, устройство фазометра.
- Пояснить назначение органов управления и порядок работы с фазометром.

Лабораторная работа № 19.

Тема работы: Мостовые методы измерения расстояния до места повреждения.

Цель работы: Изучить мостовые методы измерения расстояния до места повреждения.

Приборы: Г3-22, Р1-3, нагрузки.

Порядок выполнения работы:

1. Снять распределение поля вдоль линии для $Z_h=0$.

Результаты записать в таблицу.

U, мВ	
l, см	

2. Снять распределение поля вдоль линии для заданной нагрузки.

Результаты записать в таблицу.

U, мВ	
l, см	

3. Построить графики $U=f(l)$ для $Z_h=0$ и заданной нагрузки в одних осях координат.

3.1 Определить λ - как удвоенное расстояние между соседними минимумами при режиме короткого затухания ($Z_h=0$).

3.2 Определить l_0 .

l_0 – это расстояние от минимума при коротком замыкании ($Z_h=0$) до ближайшего минимума при заданной нагрузке.

3.3 Рассчитать КСБ и КБВ.

4. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Назовите режимы работы длинных линий в диапазоне СВЧ.
2. Охарактеризуйте режим бегущей волны.
3. Перечислите характерные черты режима стоячей волны.
4. Охарактеризуйте режим смешанных волн.

Лабораторная работа № 20

Тема: Измерение параметров цепей связи постоянным током.

Цель работы: Научиться определять сопротивление изоляции жил кабеля.

Приборы: Лабораторный макет (схема 3), Ц4352.


Порядок выполнения работы:

1. Изучить мостовые методы измерения сопротивление изоляции (схема Варлея).

2. Определение сопротивления изоляции жил кабеля.

2.1 Подключить к клеммам 17 и 18 лабораторного макета вольтметр.

2.2 Включить питание макета.

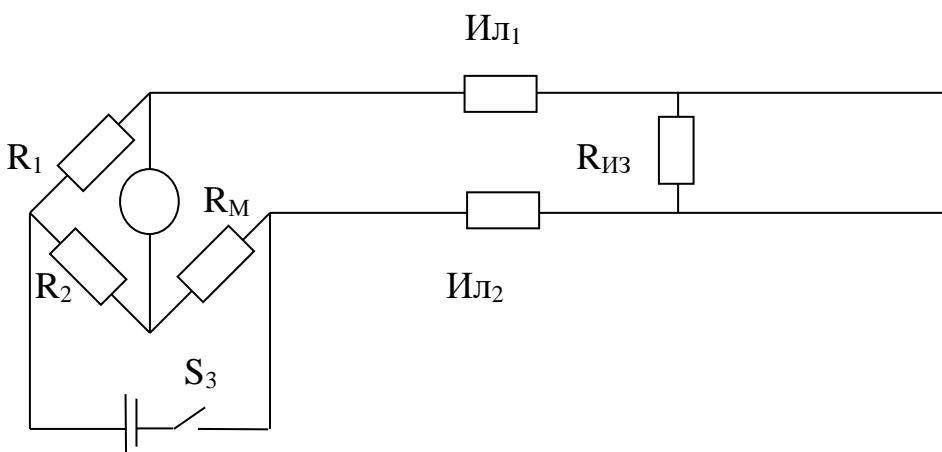

2.3 Установить тумблер S_3 в положение «вкл».

2.4 Вращая ручку переменного резистора R_m добиться нулевого значения напряжения на вольтметре.

2.5 Установить тумблер S_3 в положение «вкл». Определить сопротивление R_m подключив к клеммам 16 и 17 омметр.

2.6 Определить величину сопротивления изоляции между двух жил кабеля по формуле:

$$R_{из} = n \cdot R_m$$

где $n = R_1/R_2$

$$R_1 = 604 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 1.6 \text{ кОм}$$

Отключить питание макета

3. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Виды повреждений линий связи и определение их характера.
2. Метод заземленного шлейфа (схема Варлея).
3. Схема Муррея. Баланс моста.

Лабораторная работа № 21


Тема: Определение расстояния до места повреждения линии связи.

Цель работы: Научиться определять расстояния до места повреждения линии связи мостом постоянного тока.

Приборы: Лабораторный макет (схема 4), Ц4352.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить мостовые методы измерения расстояния до места повреждения проводов (схема Муррея).
2. Определить расстояние до места повреждения изоляции линии связи.

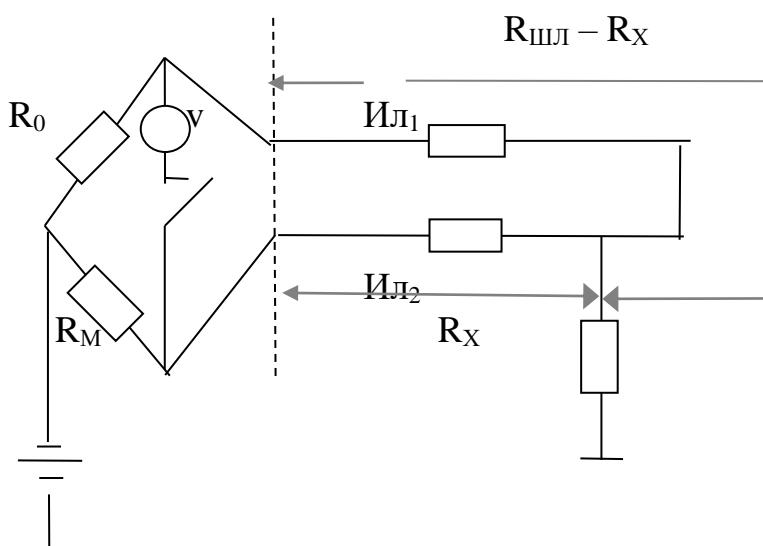

- 2.1 Подключить к клеммам 13 и 14 лабораторного макета вольтметр.
- 2.2 Включить питание макета. Установить тумблер $S4$ в положение «вкл», а тумблеры $S5$ в положение «выкл».
- 2.3 Установить ручкой переменного резистора R_m такое сопротивление, чтобы ток, протекающий через вольтметр был равен 0.
- 2.4 Установить тумблер $S4$ в положение «выкл». Определить величину сопротивления R_m , подключив омметр к клеммам 14 и 15.
- 2.5 Определить расстояние до места повреждения линии связи по формуле:

$$R_x = 2L \frac{R_m}{R_o + R_m}, \quad \text{где } 2L = 2500 \text{ м; } R_o = 100 \text{ Ом.}$$

- 2.6 Отключить питание макета.

3. Сделать вывод по работе. Оформить отчет.

Контрольные вопросы:

1. Виды повреждений линий связи и определение их характера.
2. Метод заземленного шлейфа (схема Варлея).
3. Схема Муррея. Баланс моста.

Лабораторная работа № 22

Тема: Импульсный метод определения расстояния до места повреждения линии связи

Цель работы: Получить практические навыки по определения расстояния до места обрыва при помощи Р5-10.

Приборы: Лабораторный макет (схема 6), Р5-10.

Порядок выполнения работы:

- 1. Пользуясь техническим описанием, изучить назначение и расположение всех органов управления.**
- 2. Подготовить прибор к проведения измерений пользуясь техническим описанием.**
- 3. Подготовить лабораторный макет к проведения измерений.**
 - 3.1 Переключатели S_4 и S_5 в положение «выкл».
 - 3.2 Подключить прибор Р5-10 к клеммам 9-10.
 - 3.3 Включить питание прибора.
 - 3.4 Установить переключатель S_5 в положение «вкл». Определить расстояние до места короткого замыкания линии связи.
 - 3.5 Установить переключатель S_5 в положение «выкл». Определить расстояние до места обрыва кабеля.
- 4. Сделать выводы по работе. Оформить отчет.**

Контрольные вопросы:

1. Поясните принцип исследования линий импульсным методом.
2. Назовите фиксации отраженных импульсов.
3. Структурная схема импульсного прибора.
4. Назначение элементов Р5-10.
5. Принцип работы Р5-10.

4. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Электрорадиоизмерения [Текст]: учеб. / под ред. А.С. Сигова. – 4-е изд.; доп. Министерством образования и науки РФ. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 384 с. – (Профессиональное образование).
2. Аминев А.В. Измерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Аминев, А.В. Блохин. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 224 с.
3. Шишмарёв В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование [Текст]: учеб. для студентов учреждений среднего проф. образования. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 320 с. – (Профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника).
4. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерения. – М.: Высшая школа, 2017.
5. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. – М.: ООО «Издательство КноРус», 2017.
6. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения – М.: ООО «Издательство КноРус», 2017.
7. Гуржий А.Н., Поворознюк Н.И. «Электрические и радиотехнические измерения». – М: Академия, 2016.
8. Волков В.Л. Измерительные информационные системы: Учеб. пособ. – Арзамас: ООО «Ассоциация ученых», 2017.
9. Нефедов В.И., Сигов А.С., Гонюков В.К., Ханин В.И. «Электрорадиоизмерения». – М: Форум, 2016.
10. Шанин А.И. «Электрорадиоизмерения». – М: Академия, 2016.

Дополнительные источники:

1. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум – М.: ООО «Издательство КноРус», 2016.
2. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях – М.: ОИЦ «Академия», 2016.
3. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника – М.: ОИЦ «Академия», 2017.
4. Журавлева Л.В. «Электрорадиоизмерения». – М.: «Академия», 2015.
5. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебник для вузов / под ред. В. И. Нефедова, А. С. Сигова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2015.
6. Раннев Г.Г. Измерительные информационные системы: Учебное пособие – М.: Издательство МГОУ, 2016.
7. Битюков В.К., Нефедов В.И., Сигов А.С. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Гриф МО РФ – М.: Издательство МГОУ, 2016.

Интернет- ресурсы:

1. <http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/8728-vidy-i-metody-jelektricheskikh.html>
2. <http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/828-vidy-i-metody-jelektricheskikh.html>

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

Группа 21 СДУ

ЖУРНАЛ ОТЧЕТОВ
по выполнению лабораторных работ
учебной дисциплины
ОП.06 Электрорадиоизмерения

по специальности
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления

ВЫПОЛНИЛ _____ /_____ /

ПРИНЯЛ _____ /Барышевская Е.Н./

Белгород 2020 г.